




WEBKU[®]

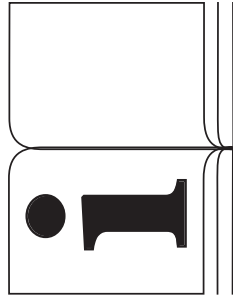

ENG ORIGINAL INSTRUCTIONS / SUCTION PAINT SPRAY GUN
ESP INSTRUCCIONES ORIGINALES / PISTOLA PINTAR SUCCIÓN
DEU ORIGINALANLEITUNGEN / SAUG-FARBSPRITZPISTOLE
FRA INSTRUCTIONS ORIGINALES / PISTOLET PEINTURE ASPIRATION
ITA ISTRUZIONI ORIGINALI / PISTOLA DIPINGERE SUZIONE
NED ORIGINELE INSTRUCITIES / ONDERBEKER VERFSPUITPISTOOL
POR INSTRUÇÕES ORIGINAIS / PISTOLA PINTAR SUCCÃO

650 W - 800 ML - 1.8/2.6 MM - HVLP-I

WK401210

CE DECLARATION CONFORMITY.

Werku declares that the WK401210 paint spray gun is in accordance with the following Directives and Standards:

- 2006/42/EC
- 2014/30/EU
- EN 60745-1:2009+A11
- EN 50580:2012
- ZEK 01.4-08/11.11
- AfPS GS 2014:01
- EN 55014-1:2006+A1+A2
- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- 2011/65/EU
- (EU) 2015/863



La Coruña, Spain, 01/06/2025
 R Yáñez
 Werku Tools SA

TECHNICAL CHARACTERISTICS.

- Voltage-frequency 220-240V~50/60 Hz
- Power 650W
- Protection class II
- Protection index IPX0
- Maximum pressure 140 bar
- Nozzle diameter 1.8 / 2.6 mm
- Maximum viscosity 80 din/sec
- Cup capacity 800 ml
- Pulverization 800 ml/min
- Hose length 1.8 m
- Net weight 2.7 kg
- Acoustic pressure LpA 72.93 dB(A)
- Respective uncertainty KpA 3 dB(A)
- Acoustic pressure LwA 83.93 dB(A)
- Respective uncertainty KWA 3 dB(A)
- VibrationAh 0.537 m/s²
- Respective uncertainty Kh 1.5 m/s²

VIBRATION.

The declared vibration total value has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one power tool with another. The declared vibration total value may also be used in a preliminary assessment of exposure. Warning: vibration emission during actual use of the WK401210 can differ from the de-

clared total value depending on the ways in which the WK401210 is used. Warning: identify safety measures to protect the operator, based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the WK401210 is switched of and when it is running idle in addition to the trigger time).

PICTOGRAMS.

-  Read instruction manual
-  Wear eye protection
-  Wear ear protection
-  Wear respiratory protection
-  Double insulation
-  European conformity
-  TÜV Rheinland certification
-  2012/19/EU Directive - Waste Electrical and Electronic Equipment

SAFETY INSTRUCTIONS.

The WK401210 is intended to function as a paint spray gun. Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with the WK401210. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. Keep all warnings and all instructions for future reference. Accidents can be avoided in many cases by recognizing a potentially hazardous situation before it occurs and by observing appropriate safety procedures. Operations for which the WK401210 was not designed may create a hazard and cause personal injury.

WORK AREA SAFETY.

Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents. Do not operate the WK401210 near flammable materials. Sparks

could ignite these materials. Keep away from children and curious while operating the WK401210. Distractions can cause you to lose control. Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of work piece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.

PERSONAL SAFETY.

Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating the WK401210. Do not use the WK401210 while tired or under the influence of drugs, alcohol or medicines. A moment of inattention while operating the WK401210 may cause serious personal damage.

USE PPE'S.

Use protective glasses according to EN166. Use hearing protection according to EN352. Use respiratory protection according to EN149. If the type of work requires it, use other precise PPE.

DO NOT WORK ON TIPTOES.

Keep your feet on the ground and balance at all times. This enables better control of this power tool in unexpected situations.

DRESS PROPERLY.

Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts. If there are devices for connecting means for extracting and collecting dust, make sure they are connected and properly used. The use of these devices can reduce dust related hazards.

ELECTRICAL SAFETY.

The plug of this power tool must match with the base of the socket. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plug with earthed power tools. Unmodified plugs and matching bases will reduce the risk of electric shock. Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, cookers and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded. Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering this power tool will increase the risk of electric shock.

DO NOT ABUSE CORD.

Never use the cord to carry, lift or unplug the WK401210. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock. When operating a charger outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. The use of an extension cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

AVOID ACCIDENTAL STARTING.

Make sure the switch is in the "off" position before connecting to the mains, or when picking up or carrying the WK401210. Carrying the WK401210 with your finger on the switch or plugging in the WK401210 that has the switch in the "on" position invites accidents. Remove keys or tools before starting the WK401210. A wrench or tool left attached to a moving part of the WK401210 can cause personal injury. Never put the WK401210 down until the moving part has come to a complete stop. The moving part can grab the surface and cause the WK401210 to go out of your control. Do not operate the WK401210 while carrying it at your side. Accidental contact with the moving part could snag your clothing and push the moving part towards your body.

USE AND CARE.

Do not force the WK401210. Use the correct power tool or machine for your application. The correct power tool or machine will do the job better and safer at the rate for which it was conceived. Do not use the WK401210 if the switch cannot be positioned to "off" and "on" position. The WK401210 that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired. Remove the plug from the power supply and/or battery before making any adjustments, changing accessories or storing the WK401210. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the WK401210 accidentally. Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by Werku. Just because the accessory can be attached to the WK401210, it does not assure safe operation. Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled. Do not use a damaged accessory. Before each use, inspect the accessory. If the WK401210 or its accessory is dropped, inspect for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an acces-

sory, position yourself and bystanders away from the plane of the accessory and run the WK401210 at maximum no-load speed for one minute. Damaged accessories will normally break apart during this test time. Position the cord clear of the accessory. If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the accessory. Regularly clean the WK401210's air vents. The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.

STORAGE.

Store the WK401210 out of reach of children and not allow the handling of the WK401210 to people unfamiliar with the WK401210 or these instructions. The WK401210 is dangerous in the hands of untrained users.

MAINTENANCE.

Check moving parts for misalignment or binding, there are no broken parts or other conditions that may affect the operation of the WK401210. The WK401210 must be repaired before use when it is damaged. Many accidents are caused by poorly maintained power tools or machines. Use the WK401210, accessories and tool tips, etc. according to these instructions and in the manner provided for the particular type of the WK401210, taking into account the conditions work and work to develop. The use of the WK401210 for applications other than those intended could result in a dangerous situation. Please check the WK401210 serviced by a Werku official repair service using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the WK401210 is maintained.

CHECK CONDITION.

Make sure that all the screws in the WK401210 are perfectly tightened. In cold climates or when the WK401210 has not been used for a period, allow the WK401210 to warm up by leaving it to run empty for a few minutes, to ensure that all internal components are perfectly lubricated. Make sure that the possible installed accessories are perfectly fitted in place.

BEFORE OPERATION.

Make sure that the WK401210 is firmly supported before using. Check that no one is standing beneath you when using the WK401210 in high areas. Keep your hands away from all moving

parts of the WK401210. Use auxiliary handles, if supplied with the WK401210. Loss of control can cause personal injury.

DURING OPERATION.

Do not leave the WK401210 operating without having it firmly fixed. Only turn it on when you are sure you have full control over it. Do not point the WK401210 at anyone while in use. When operating, the WK401210 will produce vibrations. The screws may gradually come loose, and possibly cause faults or accidents. Keep your hands away from all moving parts of the WK401210.

AFTER OPERATION.

Do not touch the possible accessories installed in the WK401210 after use. This may be hot and cause burns. Some materials worked with may contain chemicals or toxic components. Avoid inhaling these substances or allowing them to come into contact with your skin. Use PPE designed to prevent and protect against incidents of this kind.

PRODUCT DESCRIPTION.

The WK401210 has been designed to carry out jobs of painting. Refer to this plan to familiarize yourself with the WK401210 before use.



- A. Cup.
- B. Sprayer.
- C. Trigger.
- D. Nozzle regulator.
- E. On/Off switch.
- F. Hose connector
- G. Nozzle replacement.
- H. Head release button.

USE INSTRUCTIONS.

Before starting up the WK401210, it is recommended to carefully read all the instructions as indicated. Please respect all regulations regarding the prevention of accidents, health and safety directives, laws and applicable restrictions for work places. The WK401210 must only be used by per-

sons who have been instructed in its use and only for the purposes for which it has been designed.

POWER SUPPLY.

Make sure the power supply is adapted to the requirements shown on the information panel of the WK401210 (1). Using the motor at low voltage will make it operate slowly. This will reduce performance and may cause the motor to overheat.

EXTENSION CORD.

If the working area is at some distance from the power supply, use an extension cord of enough diameter and quality.

PREPARATION.

Do not use textured paints as they will block the WK401210. To obtain a perfect finish, the surface being painted must be prepared, and the paint diluted until reaching the correct degree of viscosity. Make sure that the surface being painted is free from dust, dirt and grease. Make sure that the paint being used is correctly mixed and free from lumps and other particles. A large number of liquids can be sprayed using the WK401210, but always check the manufacturer’s instructions on these products before using them.

PAINT VISCOSITY LEVEL.

Remember that most paints are supplied ready for application using brushes or rollers, and are not suitable for use with the WK401210 if they are not previously diluted. The viscometer will help to decide the correct degree of viscosity of the paint to be used (2). First, fill the paint viscometer to the top. Calculate the time the viscometer takes to empty completely. In general, the viscosity of a normal product is determined by emptying times from 15 to 30 sec. In general, emptying times for the viscometer for different types of material are as follows:

Plastic and latex paints:	24-28 sec
Water-based paints:	20-25 sec
Varnishes:	20-25 sec
Oil-based paints:	18-20 sec
Enamel paints:	18-22 sec
Paints with aluminium:	20-25 sec
Wood sealants:	28-35 sec

If the paint takes an excessive amount of time to empty out of the viscometer, it means it has to be diluted further. To avoid wasting paint, use small

amounts of the product for viscosity testing, and use the viscometer once you have obtained the correct degree of viscosity for the paint. Remember that some paints may contain solid particles, and will have to be filtered before filling the cup (A) with paint to prevent damaging the WK401210.

IMPORTANT - FLASH POINT.

Do not use the WK401210 for paints or liquids with a flash point above 55°C.

CLEANING AND ASSEMBLING THE CUP.

Fill the WK401210’s cup (A) by unscrewing it from its position (3). Fill the cup (A) with paint of a suitable viscosity and screw it back into the WK401210. Make sure that the cup is firmly screwed back in place. Make sure that the cup (A) is filled before it empties completely, to prevent the WK401210 from operating empty, as this may cause damage to it.

START.

Insert firmly the hose connector (F) into the connection at the rear of the WK401210 and into the base (4). Press the On/Off switch (E) (5).

SPRAY ADJUSTMENT.

The amount of product sprayed by the WK401210 gun can be regulated using the nozzle regulator (D) (6). Before starting up the WK401210, make sure that the sprayer (B) and its retaining nut are firmly adjusted. Fill the cup (A) with a product with the correct viscosity that has been correctly filtered. Point the WK401210 at a test section and press the switch until the paint starts to be pulverized by the nozzle (7). Change the spray diameter using the nozzle regulator (D) until it pulverizes the product perfectly. By turning the nozzle regulator (D) to the right, less product is sprayed (8). By turning the nozzle regulator (D) to the left, more product is sprayed (9).

SPRAYING TECHNIQUES.

For best results keep the WK401210 level and parallel to the surface being painted at all times. Hold the WK401210 25-30 cm from the working surface and spray evenly from left to right and up and down with slow movements. Do not spray at an angle, as this will cause the paint to form droplets on the surface. When spraying large areas, use a correct working plan (10). Spray moving the arms and not the wrist. Control the speed of the WK401210 to

achieve a smooth, regular movement. Moving too quickly will cause the paint layer to be too thin. Similarly, moving too slowly will cause the paint layer to be too thick. Apply the coats of paint one by one, leaving them to dry for the times indicated by the manufacturer.

MAINTENANCE.

The WK401210 has been designed for a long working life with minimum maintenance. Optimum use depends on correct care of the WK401210 and regular cleaning. To prevent accidents, always unplug the WK401210 from the power source before cleaning or performing any maintenance. The WK401210 may be cleaned effectively using compressed air after each use. If compressed air is not available, use a brush to remove dust from the WK401210. Motor ventilation vents and switch levers must be kept clean and free of foreign matter. Do not attempt to clean by inserting pointed objects through openings. Certain cleaning agents and solvents damage plastic parts, among them are gasoline, carbon tetrachloride, chlorinated cleaning solvents, ammonia and household cleaners containing ammonia. Do not use any of these to clean the WK401210. Should excessive sparking occur, have a Werku official repair service exam and/or replace the carbon brushes.

ENVIRONMENT PROTECTION.

The materials and components that have been used to manufacture this product can be re-used and recycled. Werku is adhered to an Integrated Management System that is in charge of the correct elimination of the residues of this product. Do not eliminate this product with domestic residues. Werku offers to its clients a free collection service of these residues through any of its sale points, or in the collection points established by the Integrated Management System or in the recycling point of your locality.

WARRANTY AND TECHNICAL SERVICE.

Werku offers a warranty that covers the repair of all defects found due to faults in the materials or manufacture. For this cover to be effective it is necessary for these defects to appear within the validity period. The consumer is entitled to free repair of all defects (shipping costs, labour costs and materials included), either via the repair or by replacement (if necessary, with a later model). In any case, Werku will not accept replacements if

these represent a disproportionate cost compared to the cost of repair. This warranty does not affect consumer's rights established by European or national laws. The validity period of this warranty is 3 years. The validity period starts on the date of purchase by the first consumer. This date is shown on the invoice or receipt of purchase. Any claims arising from this warranty must be presented to the Werku distributor or the Werku Technical Assistance Service. To do so you must present this warranty correctly completed and stamped by the distributor, together with the sales invoice or receipt. To require any information in relation to this warranty, the buyer and/or distributor may contact the Technical Assistance Service by telephone on +34 981 648 119, or by e-mail at info@werku.com. This warranty does not cover defects caused by parts that have worn out from use other types of natural wear, defects caused by failure to observe the instructions for use and operation, or for applications other than those for which this product is intended, abnormal environmental factors, overloading, or unsuitable maintenance or cleaning, faults caused by the use of spare parts, accessories or replacements that are not original Werku parts, if the product has been totally or partially disassembled, modified or repaired by personnel other than that of the Technical Assistance Service or minimum and irrelevant irregularities for suitable use or operation. Repairs and replacements will not extend or renew the validity period of this warranty. The replaced parts will become the property of Werku. If the buyer sends the product to the Technical Assistance Service, and it fails to comply with the conditions of this warranty, all expenses and transportation risks shall be paid by the buyer. This warranty is only valid within the territory of the European Union. The company responsible for the compliance of this warranty is Werku Tools SA.

TECHNICAL ADVICE.

The technical department of Werku is at your disposal to resolve any questions you may have regarding to its products. If you wish to contact our team, send an e-mail to info@werku.com.

DECLARACIÓN CONFORMIDAD CE.

Werku declara que esta pistola pintar WK401210 cumple con las siguientes Directivas y Normativas:
 2006/42/EC
 2014/30/EU
 EN 60745-1:2009+A11
 EN 50580:2012
 ZEK 01.4-08/11.11
 AfPS GS 2014:01
 EN 55014-1:2006+A1+A2
 EN 55014-1:2017
 EN 55014-2:2015
 EN 61000-3-2:2014
 EN 61000-3-3:2013
 2011/65/EU
 (EU) 2015/863



La Coruña, España, 01/06/2025
 R Yáñez
 Werku Tools SA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.









Voltaje-frecuencia 220-240V~50/60 Hz
 Potencia 650W
 Clase protección II
 Índice protección IPX0
 Presión máxima 140 bar
 Diámetro paso fluido 1.8 / 2.6 mm
 Viscosidad máxima 80 din/sec
 Capacidad depósito 800 ml
 Pulverización 800 ml/min
 Largo manguera 1.8 m
 Peso neto 2.7 kg
 Presión acústica LpA 72.93 dB(A)
 Posible variación KpA 3 dB(A)
 Presión acústica LwA 83.93 dB(A)
 Posible variación KwA 3 dB(A)
 Vibración Ah 0.537 m/s²
 Posible variación Kh 1.5 m/s²

VIBRACIÓN.

El valor total de vibración declarado ha sido medido de acuerdo con un método de prueba estándar y puede usarse para comparar una herramienta eléctrica con otra. El valor total de vibración declarado también se puede utilizar en una evaluación preliminar de la exposición. Advertencia: la emisión de vibraciones durante el uso real de la

WK401210 puede diferir del valor total declarado según la forma en que se utilice la WK401210. Advertencia: identifique las medidas de seguridad para proteger al usuario, basándose en una estimación de la exposición en las condiciones reales de uso (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo de funcionamiento, como los momentos en que la WK401210 está apagada y en reposo, además del tiempo de activación).

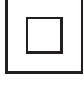PICTOGRAMAS.

-  Leer manual de instrucciones
-  Usar protección ocular
-  Usar protección para los oídos
-  Usar protección en nariz y boca
-  Doble aislamiento
-  Conformidad europea
-  Certificación TÜV Rheinland
-  Directiva 2012/19/EU - Residuos Aparatos Eléctricos y Electrónicos

INSTRUCCIONES SEGURIDAD.

La WK401210 está diseñada para funcionar como pistola pintar. Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones que se proporcionan con la WK401210. Si no sigue todas las instrucciones que se enumeran a continuación, puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves. Guarde todas las advertencias y todas las instrucciones para una referencia futura. Los accidentes podrán evitarse en muchos casos dándose cuenta de una situación peligrosa antes de que se produzca, y observando fielmente los procedimientos de seguridad apropiados. Las operaciones para las que la WK401210 eléctrica no fue diseñada pueden crear un peligro y causar lesiones personales.

SEGURIDAD AREA TRABAJO.

Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras provocan accidentes. No utilice la WK401210 cerca de materiales inflamables. Las chispas pueden encender estos materiales. Mantenga alejados a los niños y curiosos mientras maneja la WK401210. Las distracciones pueden causar la pérdida del control. Mantenga a los transeúntes a una distancia segura del área de trabajo. Cualquiera que entre al área de trabajo debe usar equipo de protección personal. Los fragmentos de la pieza de trabajo o de un accesorio roto pueden salir despedidos y causar lesiones más allá del área de operación inmediata.

SEGURIDAD PERSONAL.

Esté alerta, vigile lo que está haciendo y use el sentido común cuando maneje la WK401210. No use la WK401210 cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras maneja la WK401210 puede causar un daño personal serio.

USE EPIS.

Utilice gafas de protección según EN166. Utilice protección auditiva según EN352. Utilice protección respiratoria según EN149. Si el tipo de trabajo lo requiere, utilice otros EPIs precisos.

NO TRABAJE DE PUNTILLAS.

Mantenga los pies bien asentados sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de esta herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

VISTA ADECUADAMENTE.

No vista ropa suelta o joyas. Mantenga su pelo, su ropa y guantes alejados de las piezas en movimiento. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden ser cogidos en las piezas en movimiento. Si hay dispositivos para la conexión de medios de extracción y recogida de polvo, asegúrese de que éstos estén conectados y se usen correctamente. El uso de estos dispositivos puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

SEGURIDAD ELÉCTRICA.

La clavija de esta herramienta eléctrica debe coincidir con la base de la toma de corriente. No modificar nunca la clavija de ninguna manera. No usar ningún adaptador de clavijas con herramientas

eléctricas puestas a tierra. Clavijas no modificadas y bases coincidentes reducirán el riesgo de choque eléctrico. Evite el contacto del cuerpo con superficies puestas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores. Hay un riesgo aumentado de choque eléctrico si su cuerpo está puesto a tierra. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad. El agua que entre en esta herramienta eléctrica aumentará el riesgo de choque eléctrico.

NO ABUSE DEL CABLE.

No usar nunca el cable para llevar, levantar o enchufar la WK401210. Mantenga el cable lejos del calor, aceite, cantos vivos o piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico. Cuando maneje un cargador en el exterior, use una prolongación de cable adecuada para uso en el exterior. El uso de una prolongación de cable adecuada para uso en el exterior reduce el riesgo de choque eléctrico.

EVITE ARRANQUE ACCIDENTAL.

Asegúrese de que el interruptor está en posición "off" antes de conectar a la red, o al coger o transportar la WK401210. Transportar la WK401210 con el dedo sobre el interruptor o enchufar la WK401210 que tiene el interruptor en posición "on" invita a accidentes. Retire llaves o herramientas antes de arrancar la WK401210. Una llave o herramienta dejada unida a una pieza móviles de la WK401210 puede causar un daño personal. Nunca deje la WK401210 en el suelo hasta que la pieza móvil se haya detenido por completo. La pieza móvil puede agarrar la superficie y hacer que la WK401210 se salga de su control. No haga funcionar la WK401210 mientras la lleva a su lado. El contacto accidental con la pieza móvil podría enganchar su ropa y empujar la pieza móvil hacia su cuerpo.

UTILIZACIÓN Y CUIDADO.

No fuerce la WK401210. Use la herramienta eléctrica o máquina correcta para su aplicación. La herramienta eléctrica o máquina correcta hará el trabajo mejor y más seguro al ritmo para la que fue concebida. No use la WK401210 si el interruptor no se puede posicionar en "off" y "on". Cualquier herramienta eléctrica o máquina que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse. Desenchufe la clavija de la fuente de alimentación y/o de la batería antes de efectuar

cualquier ajuste, cambio de accesorios, o de almacenar la WK401210. Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar la WK401210 accidentalmente. No utilice accesorios que no hayan sido diseñados y recomendados específicamente por Werku. El hecho de que el accesorio se pueda acoplar a la WK401210 no garantiza un funcionamiento seguro. Los accesorios de tamaño incorrecto no pueden protegerse ni controlarse adecuadamente. No utilice un accesorio dañado. Antes de cada uso, inspeccione el accesorio. Si la WK401210 o su accesorio se cae, inspeccione por daños o instale un accesorio en buen estado. Después de inspeccionar e instalar un accesorio, colóquese usted y los transeúntes lejos del plano del accesorio y haga funcionar la WK401210 a la velocidad máxima sin carga durante un minuto. Los accesorios dañados normalmente se romperán durante este tiempo de prueba. Coloque el cable alejado del accesorio. Si pierde el control, el cable puede cortarse o engancharse y su mano o brazo pueden ser tirados hacia el accesorio. Limpie con regularidad las rejillas de ventilación de la WK401210. El ventilador del motor arrastrará el polvo dentro de la carcasa y la acumulación excesiva de metal en polvo puede causar peligros eléctricos.

ALMACÉN.

Almacene la WK401210 inactiva fuera del alcance de los niños y no permita el manejo de la WK401210 a personas no familiarizadas con la WK401210 o con este manual de instrucciones. La WK401210 es peligrosa en manos de usuarios no entrenados.

MANTENIMIENTO.

Compruebe que las partes móviles no estén desalineadas o trabadas, que no haya piezas rotas u otras condiciones que puedan afectar el funcionamiento de la WK401210. La WK401210 se repara antes de su uso, cuando está dañada. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas o máquinas pobremente mantenidas. Use la WK401210 y accesorios de acuerdo con este manual de instrucciones y de la manera prevista para el tipo particular de la WK401210, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a desarrollar. El uso de la WK401210 para aplicaciones diferentes de las previstas podría causar una situación de peligro. Haga revisar su la WK401210 por un servicio oficial de reparación Werku usan-

do solamente piezas de recambio idénticas. Esto garantizará que la seguridad de la WK401210 se mantiene.

VERIFICAR CONDICIÓN.

Revise que todos los tornillos de la WK401210 estén perfectamente apretados. En climas fríos o cuando la WK401210 haya estado sin uso durante largo tiempo, deje que la WK401210 se caliente un poco haciéndolo funcionar en vacío unos minutos para permitir una perfecta lubricación de los componentes internos. Asegúrese de que los posibles accesorios instalados están perfectamente asentados en su posición.

ANTES DEL FUNCIONAMIENTO.

Asegúrese siempre antes de utilizar la WK401210 que se encuentra firmemente apoyado. Compruebe que nadie se encuentra bajo la zona de influencia de la WK401210 cuando lleve a cabo trabajos en zonas elevadas. Aleje las manos de las partes móviles de la WK401210. Utilice mangos auxiliares, si se suministran con la WK401210. La pérdida de control puede provocar lesiones personales.

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO.

No deje la WK401210 funcionando sin tenerla bien sujeta. Hágala funcionar cuando esté seguro de que lo tiene plenamente controlada. No apunte con la WK401210 a nadie durante su funcionamiento. Durante la operación, la WK401210 puede producir vibración. Los tornillos pueden ir aflojándose progresivamente pudiendo causar una avería o accidente. Aleje las manos de las partes móviles de la WK401210.

DESPUÉS DEL FUNCIONAMIENTO.

Nota que los accesorios instalados en la WK401210 tras su uso. Pueden estar muy calientes y causar una quemadura. Algunos materiales sobre los que se trabaja pueden contener químicos o componentes que pueden ser tóxicos. Tenga cuidado para prevenir la inhalación de estas sustancias o el contacto con la piel. Utilice los EPIs diseñados para prevenir y protegerse de dichas incidencias.

DESCRIPCIÓN PRODUCTO.

La WK401210 ha sido diseñada para realizar trabajos de pulverización de pintura. Observe este esquema para familiarizarse con la WK401210 antes de utilizarla.



- A. Depósito.
- B. Boquilla.
- C. Gatillo.
- D. Regulador paso fluido.
- E. Interruptor On/Off.
- F. Acople manguera.
- G. Boquilla recambio.
- H. Botón liberación cabezal

INSTRUCCIONES USO.

Antes de efectuar la puesta en marcha de la WK401210, es aconsejable leer completa y minuciosamente todas las instrucciones que se indican. Asimismo, deberán tenerse en cuenta las normas para la prevención de accidentes, los reglamentos y directivas, las leyes y restricciones vigentes para los centros de trabajo. La WK401210 debe de ser utilizada únicamente por personas instruidas adecuadamente en su manejo y exclusivamente conforme a los fines previstos.

FUENTE ALIMENTACIÓN.

Asegúrese de que la fuente de alimentación se ajusta a los requisitos especificados en la placa de datos (1) de la WK401210. Hacer funcionar el motor a bajo voltaje hará que éste opere lento. Esto reducirá el rendimiento y puede causar que el motor se sobrecaliente.

CABLE PROLONGACIÓN.

Cuando la zona de trabajo esté alejada de la fuente de alimentación, haga uso de un cable de prolongación de suficiente diámetro y calidad.

PREPARACIÓN.

No utilice pinturas con texturas porque bloquearán el paso de fluido de la WK401210. Para obtener acabados óptimos es importante que prepare previamente la superficie que va a ser pintada y que diluya la pintura hasta que tenga la viscosidad correcta. Asegúrese de que la superficie a pintar está libre de polvo, suciedad y grasa. Asegúrese de que la pintura que va a utilizar está correctamente mezclada y libre de grumos u otras partí-

culas. Existen muchos productos líquidos que pueden ser pulverizados con la WK401210, pero asegúrese siempre de revisar las recomendaciones del fabricante de dichos productos antes de utilizarlos.

GRADO VISCOSIDAD PINTURA.

Tenga en cuenta que la mayoría de las pinturas se suministran listas para aplicar con brochas o rodillos y no son aptas para aplicar con la WK401210 si no son diluidas previamente. El viscosímetro le ayudará a determinar el grado correcto de viscosidad de la pintura que va a utilizar (2). En primer lugar, llene el viscosímetro de pintura hasta el borde. Calcule el tiempo que tarda en vaciarse completamente el viscosímetro. En general, una viscosidad para un producto normal está determinada por un tiempo de vaciado desde 15 a 30 seg. A modo informativo, los tiempos de vaciado del viscosímetro para diferentes tipos de material son los siguientes:

Pinturas plásticas y al látex:	24-28 seg
Pinturas con base agua:	20-25 seg
Barnices:	20-25 seg
Pinturas con base aceite:	18-20 seg
Pinturas esmalte:	18-22 seg
Pinturas con aluminio:	20-25 seg
Selladores de madera:	28-35 seg

Si el tiempo de vaciado del viscosímetro es excesivo significa que la pintura ha de ser diluida en mayor medida. Para evitar desperdiciar pintura, realice las pruebas de viscosidad utilizando pequeñas cantidades de producto, y utilice el test del viscosímetro hasta que consiga el grado correcto de viscosidad en la pintura. Recuerde que algunas pinturas pueden contener partículas sólidas, siendo necesario filtrarlas antes de rellenar el depósito (A) para evitar averías de la WK401210.

IMPORTANTE - PUNTO INFLAMACIÓN.

No utilice a WK401210 para pinturas o líquidos con un punto de inflamación superior a 55°C.

LLENADO Y MONTAJE DEPÓSITO.

Retire el depósito (A) de la WK401210 desenroscándolo de su posición (3). Rellene el depósito (A) con pintura de una correcta viscosidad y vuelva a enroscarlo de nuevo a la WK401210. Asegúrese de que queda firmemente fijado en su posición. Es importante que rellene el depósito (A) antes

de que se vacíe completamente para evitar que la WK401210 trabaje en vacío y se pueda producir una avería.

PUESTA MARCHA.

Inserte firmemente el acople de la manguera (F) de aire en la conexión situada en la parte trasera de la WK401210 y en la base (4). Pulse el interruptor On/Off (E) (5).

AJUSTE PULVERIZACIÓN.

La cantidad de producto expulsado por la WK401210 puede ser ajustada utilizando el regulador de paso de fluido (D) (6). Antes de poner a funcionar la WK401210, asegúrese de que tanto la boquilla (B) como la tuerca de sujeción de la misma están firmemente ajustadas usando el accesorio suministrado. Rellene el depósito (A) con producto de una viscosidad correcta y perfectamente filtrado. Apunte con la WK401210 a una pieza de prueba y accione el interruptor hasta que la pintura sea pulverizada por la boquilla (7). Ajuste la pulverización con el regulador de paso de fluido (D) hasta que dicha pulverización sea perfecta. Girando el regulador de paso de fluido (D) a la derecha, se reduce la salida de producto (8). Girando el regulador de paso de fluido (D) a la izquierda, se aumenta la salida de producto (9).

TÉCNICAS PULVERIZADO.

Para obtener un resultado óptimo mantenga la WK401210 nivelada y paralela a la superficie de trabajo en todo momento. Sitúe WK401210 a unos 25-30 cm de la superficie de trabajo y pulverice uniformemente de izquierda a derecha y de arriba abajo con movimientos suaves. No pulverice en ángulo porque provocará que la pintura forme gotas sobre la superficie. Cuando pulverice sobre grandes superficies siga un esquema adecuado de trabajo (10). Realice los movimientos para pintar con el brazo, no con la muñeca. Controle la velocidad con la que mueve WK401210 para lograr un movimiento uniforme. Un movimiento demasiado rápido conllevará que la capa de pintura sea demasiado fina. Un movimiento demasiado lento conllevará que la capa de pintura sea demasiado gruesa. Aplique las manos de una en una, dejando los tiempos de secado entre cada mano apropiados según las recomendaciones del fabricante.

MANTENIMIENTO.

La WK401210 ha sido diseñada para funcionar

durante mucho tiempo con un mínimo mantenimiento. El funcionamiento óptimo depende del buen cuidado de la WK401210 y de una limpieza frecuente. Para evitar accidentes, desconecte siempre la WK401210 de la fuente de alimentación antes de efectuar la limpieza o cualquier mantenimiento del mismo. La WK401210 debe limpiarse de manera eficaz utilizando aire comprimido al final de cada uso. Utilice siempre gafas protectoras cuando trabaje con aire comprimido. Si no puede utilizar aire comprimido, retire el polvo de la WK401210 sirviéndose de un cepillo. Las ranuras de ventilación del motor y los interruptores deben estar siempre limpios y sin ninguna clase de residuo. No intente limpiarlos introduciendo objetos puntiagudos a través de las aberturas. Algunos productos de limpieza y disolventes dañan los componentes de plástico, entre los cuales se encuentran la gasolina, el tetraclorometano, los disolventes de limpieza clorados, el amoníaco y los productos de limpieza domésticos que contienen amoníaco. No utilice ninguno de los productos mencionados para limpiar la WK401210. En el caso de que se produzcan chispas de modo excesivo, haga que el servicio oficial de reparación Werku le revise y/o reemplace las escobillas.

PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE.

Los materiales y componentes que han sido utilizados para fabricar este producto pueden ser reutilizados y reciclados. Werku está adherido a un Sistema Integrado de Gestión que se encarga de la correcta eliminación de los residuos de este producto. No elimine este producto en la basura doméstica. Werku ofrece a sus clientes un servicio gratuito de retirada de dichos residuos en cualquiera de sus puntos de venta, en los puntos de recogida establecidos por el Sistema Integrado de Gestión o en los puntos limpios de su localidad.

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO.

Werku ofrece una garantía que cubre la reparación de los defectos que se aprecian debido a fallos en los materiales o en la fabricación. Para ello es imprescindible que los defectos se produzcan dentro del periodo de validez. El consumidor tiene derecho a la reparación gratuita de los defectos (gastos de envío, mano de obra y materiales incluidos), bien mediante la reparación o mediante la sustitución (si es necesario por un modelo posterior). En todo caso, Werku no aceptará sustituciones si estos suponen un coste desproporcio-

nado en comparación con el coste de reparación. Esta garantía no afecta los derechos del consumidor establecidos por leyes europeas o nacionales. El periodo de validez de esta garantía es de 3 años. El periodo de validez se inicia en la fecha de compra por el primer consumidor. Esta fecha se refleja en la factura o tique de compra. La reclamación en virtud de esta garantía debe de presentarse al distribuidor de Werku o al Servicio de Asistencia Técnica de Werku. Para ello es imprescindible presentar esta garantía debidamente cumplimentada y sellada por el distribuidor, junto con la factura o tique de compra. Para cualquier información referente a esta garantía el comprador y/o el distribuidor puede ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica a través del teléfono +34 981 648 119, o mediante correo electrónico a info@werku.com. Quedan excluido de esta garantía los defectos que han sido causados por piezas desgastadas por el uso u otro tipo de desgaste natural, los defectos que han sido causados por inobservancia o incumplimiento de las instrucciones de uso y funcionamiento, o de aplicaciones no conformes con el uso al que se destina este producto, o de factores medioambientales anormales, o de sobrecarga, de mantenimiento o limpieza inadecuados, defectos que han sido causados por el uso de accesorios, complementos o repuestos que no son piezas originales Werku, si el producto ha sido total o parcialmente desmontado, modificado o reparado por personal ajeno al Servicio de Asistencia Técnica o las irregularidades mínimas e irrelevantes para el uso y funcionamiento adecuado. Las reparaciones y sustituciones no prolongan ni renuevan el plazo de validez de esta garantía. Las piezas sustituidas pasan a ser propiedad de Werku. Si el comprador remite el producto al Servicio de Asistencia Técnica, no cumpliendo con las condiciones de esta garantía, los gastos y riesgos del transporte corren a cargo del comprador. Esta garantía es válida dentro del territorio de la Unión Europea. La empresa responsable del cumplimiento de esta garantía es Werku Tools SA.

ASESORAMIENTO TÉCNICO.

Werku pone a su disposición su departamento técnico para resolver cualquier duda que pueda surgir sobre sus productos. En caso de que desee establecer contacto con nuestro equipo, remita un correo electrónico a la dirección info@werku.com.

CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.

Werku erklärt dass der WK401210 Farbspritzpistole in Übereinstimmung ist mit den folgende Richtlinien und Normen:

- 2006/42/EC
- 2014/30/EU
- EN 60745-1:2009+A11
- EN 50580:2012
- ZEK 01.4-08/11.11
- AfPS GS 2014:01
- EN 55014-1:2006+A1+A2
- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- 2011/65/EU
- (EU) 2015/863



La Coruña, Spanien, 01/06/2025
 R Yáñez
 Werku Tools SA

TECHNISCHE DATEN.









Spannung-Frequenz	220-240V~50/60 Hz
Leistung	650W
Schutzklasse	II
Schutzindex	IPX0
Maximale Druck	140 bar
Düsendurchmesser	1.8/2.6 mm
Maximale Viskosität	80 din/sec
Tank Kapazität	800 ml
Zerstäubung	800 ml/min
Schlauchlänge	1.8 m
Nettogewicht	2.7 kg
Schalldruck LpA	72.93 dB(A)
Mögliche Abweichung KpA	3 dB(A)
Schalldruck LWA	83.93 dB(A)
Mögliche Abweichung KwA	3 dB(A)
VibrationAh	0.537 m/s ²
Mögliche Abweichung Kh	1.5 m/s ²

VIBRATION.

Der angegebene Vibrationsgesamtwert wurde gemäß einer Standardtestmethode gemessen und kann zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs oder mit einem anderen verwendet werden. Der angegebene Schwingungsgesamtwert kann auch für eine vorläufige Expositionsbeurteilung herangezogen werden. Warnung: Die Vibrationsemis-

sion während der tatsächlichen Verwendung der WK401210 kann abhängig von der Art und Weise, wie der WK401210 verwendet wird, vom angegebenen Gesamtwert abweichen. Warnung: Ermitteln Sie Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Benutzers auf Grundlage einer Abschätzung der Belastung unter tatsächlichen Nutzungsbedingungen (unter Berücksichtigung aller Teile des Betriebszyklus, wie etwa der Zeiten, in denen die WK401210 ausgeschaltet und im Leerlauf ist, sowie der Aktivierungszeit).

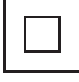PIKTOGRAMME.

-  Bedienungsanleitung lesen
-  Augenschutz tragen
-  Gehörschutz tragen
-  Mund- und Nasenschutz tragen
-  Doppelisolierung
-  Europäische Konformität
-  TÜV Rheinland Zertifizierung
-  2012/19/EU Richtlinie - Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall

SICHERHEITSHINWEISE.

Die WK401210 soll als Farbspritzpistole fungieren. Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Abbildungen und technischen Daten, die der WK401210 beiliegen. Die Nichtbeachtung aller unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlägen, Feuer und/oder schweren Verletzungen führen. Heben Sie alle Sicherheitshinweise und die gesamte Gebrauchsanleitung zum späteren Nachlesen auf. Unfälle können häufig vermieden werden, wenn man sich im Voraus der Gefährlichkeit einer Situation bewusst ist und die angemessenen Sicherheitsverfahren hundertprozentig einhält. Operationen, für die des WK401210 nicht entwickelt wurde, können eine Gefahr darstellen

und zu Verletzungen führen.

SICHERER ARBEITSPLATZ.

Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung und dunkle Bereiche laden zu Unfällen ein. Betreiben Sie die WK401210 nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Funken könnten diese Materialien entzünden. Halten Sie Kinder und Neugierige fern, während Sie die WK401210 bedienen. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren. Halten Sie umstehende Personen vom Arbeitsbereich fern. Wer den Arbeitsbereich betritt, muss persönliche Schutzausrüstung tragen. Fragmente eines Werkstücks oder eines zerbrochenen Zubehörteils können wegfliegen und außerhalb des unmittelbaren Arbeitsbereichs Verletzungen verursachen.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT.

Bleiben Sie wachsam, achten Sie darauf, was Sie tun, und verwenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand, wenn Sie die WK401210 bedienen. Benutzen Sie der WK401210 nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Betrieb des WK401210 kann zu schweren Personenschäden führen.

PSA VERWENDEN.

Schutzbrille nach EN166 tragen. Gehörschutz nach EN352 tragen. Atemschutz gemäß EN149 verwenden. Wenn es die Art der Arbeit erfordert, verwenden Sie eine andere präzise PSA.

NICHT AUF ZEHENSPITZEN STEHEND ARBEITEN.

Stehen Sie mit den Füßen fest auf dem Boden und achten Sie darauf, das Gleichgewicht nicht zu verlieren. So kontrollieren Sie in unvorhergesehenen Situationen das elektrische Werkzeug besser.

ANGEMESSENE KLEIDUNG.

Tragen Sie weder lockere Kleidung noch Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lockere Kleidung, Schmuck und lange Haare können von den beweglichen Teilen eingeklemmt werden. Falls Anschlüsse für Entstaubungsvorrichtungen vorhanden sind, gewährleisten Sie, dass diese korrekt angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Die Verwendung dieser Geräte kann Risiken im Zusammenhang mit Staub verringern.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT.

Der Gerätestecker muss für die vorgesehenen Steckdose geeignet sein. Nehmen Sie keine Veränderungen am Stecker vor. Verwenden Sie keinen Steckeradapter in Verbindung mit geerdeten Elektrowerkzeugen. Originale Stecker und geeignete Steckdosen verhindern die Stromschlaggefahr. Vermeiden Sie jeden Körperkontakt mit geerdeten Flächen (z.B. Rohre, Heizkörper, Herde oder Kühlschränke). Es besteht erhöhte Stromschlaggefahr, wenn ihr Körper geerdet ist. Setzen Sie Elektrowerkzeuge weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Eindringendes Wasser erhöht die Stromschlaggefahr. Halten Sie dieses Elektrowerkzeug nur an isolierten Greifflächen fest, wenn Sie einen Vorgang ausführen, bei dem das sich drehende Zubehör möglicherweise verborgene Kabel oder ein eigenes Kabel berührt.

KABEL NICHT MISSBRAUCHEN.

Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, Anheben oder Ausstecken der WK401210. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines Stromschlags. Wenn Sie ein Ladegerät im Freien betreiben, verwenden Sie ein für den Außenbereich geeignetes Verlängerungskabel. Die Verwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert die Gefahr eines Stromschlags.

UNBEABSICHTIGTES STARTEN VERMEIDEN.

Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf "Aus" steht, bevor Sie ihn an das Stromnetz anschließen oder wenn Sie die WK401210 aufnehmen oder tragen. Das Tragen der WK401210 mit dem Finger am Schalter oder das Anschließen der WK401210, bei dem sich der Schalter in der "Ein"-Position befindet, kann zu Unfällen führen. Entfernen Sie Schlüssel oder Werkzeuge, bevor Sie die WK401210 starten. Ein an einem beweglichen Teil der WK401210 befestigter Schraubenschlüssel oder Werkzeug kann zu Verletzungen führen. Legen Sie die WK401210 niemals ab, bevor das bewegliche Teil vollständig zum Stillstand gekommen ist. Das bewegliche Teil kann an der Oberfläche hängen bleiben und dazu führen, dass die WK401210 außer Kontrolle gerät. Bedienen Sie die WK401210 nicht, während Sie ihn an Ihrer Seite tragen. Bei versehentlichem Kontakt mit dem beweglichen Teil könnte Ihre Kleidung hän-

gen bleiben und das bewegliche Teil in Richtung Ihres Körpers gedrückt werden.

BENUTZUNG UND PFLEGUNG.

Erzwingen Sie die WK401210 nicht. Verwenden Sie das richtige Elektrowerkzeug oder für Ihre Anwendung. Das richtige Elektrowerkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer bei der Geschwindigkeit, für die es konzipiert wurde. Verwenden Sie die WK401210 nicht, wenn der Schalter nicht in die "Aus"- und "Ein"-Position gebracht werden kann. Die WK401210, die nicht mit dem Schalter gesteuert werden kann, ist gefährlich und muss repariert werden. Ziehen Sie den Stecker aus der Stromversorgung und/oder der Batterie, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder die WK401210 lagern. Solche vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines versehentlichen Starts der WK401210. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht speziell von Werku entwickelt und empfohlen wurde. Nur weil das Zubehör an die WK401210 befestigt werden kann, ist kein sicherer Betrieb gewährleistet. Falsch dimensioniertes Zubehör kann nicht ausreichend geschützt oder kontrolliert werden. Benutzen Sie kein beschädigtes Zubehör. Überprüfen Sie das Zubehör vor jedem Gebrauch. Wenn die WK401210 oder sein Zubehör fallen gelassen wird, überprüfen Sie ihn auf Beschädigungen oder installieren Sie ein unbeschädigtes Zubehör. Nachdem Sie ein Zubehörteil überprüft und installiert haben, positionieren Sie sich und umstehende Personen entfernt von der Ebene des Zubehörteils und lassen Sie die WK401210 eine Minute lang mit maximaler Leerlaufdrehzahl laufen. Beschädigte Zubehörteile brechen während dieser Testzeit normalerweise auseinander. Platzieren Sie das Kabel nicht in der Nähe des Zubehörs. Wenn Sie die Kontrolle verlieren, kann das Kabel durchtrennt oder eingeklemmt werden und Ihre Hand oder Ihr Arm in das Zubehör gezogen werden. Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze der WK401210. Der Lüfter des Motors zieht den Staub in das Gehäuse und eine übermäßige Ansammlung von Metallpulver kann zu elektrischen Gefahren führen.

LAGERUNG.

Bewahren Sie die WK401210 außerhalb der Reichweite von Kindern auf und überlassen Sie die Handhabung der WK401210 nicht Personen, die mit der WK401210 oder dieser Anleitung nicht ver-

traut sind. Die WK401210 ist in den Händen ungeschulter Benutzer gefährlich.

WARTUNG.

Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Fehlausrichtung oder Blockierung. Es liegen keine gebrochenen Teile oder andere Bedingungen vor, die den Betrieb der WK401210 beeinträchtigen könnten. Wenn die WK401210 beschädigt ist, muss er vor dem Gebrauch repariert werden. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge oder n verursacht. Verwenden Sie die WK401210, Zubehör und Werkzeugspitzen usw. gemäß dieser Anleitung und in der für den jeweiligen Typ der WK401210 vorgesehenen Weise unter Berücksichtigung der Arbeits- und Arbeitsbedingungen durchzuführen. Die Verwendung der WK401210 für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu einer gefährlichen Situation führen. Bitte lassen Sie die WK401210 von einem offiziellen Werku-Reparaturdienst warten und verwenden Sie ausschließlich identische Ersatzteile. Dadurch wird gewährleistet, dass die Sicherheit der WK401210 gewahrt bleibt.

ZUSTAND ÜBERPRÜFUNG.

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben in der WK401210 perfekt festgezogen sind. In kalten Klimazonen oder wenn die WK401210 längere Zeit nicht verwendet wurde, lassen Sie die WK401210 aufwärmen, indem Sie ihn einige Minuten lang leer laufen lassen, um sicherzustellen, dass alle internen Komponenten perfekt geschmiert sind. Stellen Sie sicher, dass das eventuell installierte Zubehör perfekt sitzt.

VOR BETRIEB.

Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die WK401210 fest abgestützt ist. Stellen Sie sicher, dass sich niemand unter Ihnen befindet, wenn Sie die WK401210 in hohen Bereichen verwenden. Halten Sie Ihre Hände von allen beweglichen Teilen der WK401210 fern. Verwenden Sie Zusatzhandgriffe, sofern diese im Lieferumfang der WK401210 enthalten sind. Kontrollverlust kann zu Verletzungen führen.

BEI BETRIEB.

Lassen Sie die WK401210 nicht in Betrieb, ohne dass er fest befestigt ist. Schalten Sie es nur ein, wenn Sie sicher sind, dass Sie die volle Kontrolle darüber haben. Richten Sie die WK401210

während des Gebrauchs nicht auf Personen. Beim Betrieb erzeugt die WK401210 Vibrationen. Die Schrauben können sich nach und nach lösen und möglicherweise Störungen oder Unfälle verursachen. Halten Sie Ihre Hände von allen beweglichen Teilen der WK401210 fern.

NACH BETRIEB.

Berühren Sie das eventuell in der WK401210 installierte Zubehör nach Gebrauch nicht. Dies kann heiß sein und zu Verbrennungen führen. Einige Materialien, mit denen gearbeitet wird, können Chemikalien oder giftige Bestandteile enthalten. Vermeiden Sie es, diese Substanzen einzusatmen oder mit Ihrer Haut in Berührung zu kommen. Tragen Sie PSA, die zur Vorbeugung und zum Schutz vor solchen Vorfällen entwickelt wurde.

PRODUKTBESCHREIBUNG.

Die WK401210 wurde zur Zerstäubung von Farbe. Beachten Sie dieses Schema, um sich mit der WK401210 vor ihrer Verwendung vertraut zu machen.



- A. Tank.
- B. Düse.
- C. Abzug.
- D. Durchflussregler.
- E. On/Off-Schalter.
- F. Schlauchanschluss.
- G. Düsen austausch.
- H. Kopf entriegelungsknopf.

BEDIENUNGSANLEITUNG.

Bevor Sie die WK401210 in Betrieb nehmen, empfehlen wir Ihnen, alle angegebenen Anweisungen sorgfältig zu lesen. Bitte beachten Sie alle Vorschriften zur Unfallverhütung, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, Gesetze und geltenden Beschränkungen für Arbeitsplätze. Die WK401210 darf nur von unterwiesenen Personen und nur für die Zwecke verwendet werden, für die er konzipiert ist.

STROMVERSORGUNG.

Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung den auf dem Informationsfeld der WK401210 (1) angegebenen Anforderungen entspricht. Wenn der Motor mit niedriger Spannung betrieben wird, läuft er langsamer. Dies verringert die Leistung und kann zu einer Überhitzung des Motors führen.

VERLÄNGERUNGSKABEL.

Wenn der Arbeitsbereich von der Stromversorgung entfernt liegt, verwenden Sie ein Verlängerungskabel von ausreichendem Durchmesser und Qualität.

VORBEREITUNG.

Verwenden Sie keine Strukturlacke, da diese den Farbfluss der WK401210 blockieren. Für optimale Ergebnisse ist es wichtig, die zu lackierende Oberfläche vorzubereiten und die Farbe auf die richtige Viskosität zu verdünnen. Stellen Sie sicher, dass die zu lackierende Oberfläche staub-, schmutz- und fettfrei ist. Stellen Sie sicher, dass die verwendete Farbe richtig gemischt und frei von Klumpen oder anderen Partikeln ist. Es gibt viele flüssige Produkte, die mit der WK401210 gespritzt werden können. Beachten Sie jedoch vor der Verwendung unbedingt die Empfehlungen des Herstellers.

VISKOSITÄT DER FARBE.

Bitte beachten Sie, dass die meisten Farben streich- oder rollenfertig geliefert werden und sich ohne vorherige Verdünnung nicht für die Anwendung mit der WK401210 eignen. Bestimmen Sie den korrekten Viskositätsgrad mit dem Viskosimeter (2). Füllen Sie zunächst den Viskosimeter bis zum Rand mit Farbe. Kalkulieren Sie die Zeit, die vergeht, während der Viskosimeter sich vollständig entleert. Normalerweise entspricht die Viskosität für ein normales Produkt einer Entleerungszeit von 15-30 Sekunden. Zu Orientierungszwecken sind die Entleerungszeiten des Viskosimeters für unterschiedliche Materialien nachstehend aufgelistet:

Kunststoff- und Latexfarben:	24-28 Sek
Farben auf Wasserbasis:	20-25 Sek
Lacke:	20-25 Sek
Farben auf Ölbasis:	18-20 Sek
Lackfarben:	18-22 Sek
Farben mit Aluminium:	20-25 Sek
Holzversiegler:	28-35 Sek

Eine zu lange Entleerungszeit des Viskosimeters bedeutet, dass die Farbe stärker verdünnt werden muss. Um keine Farbe zu verschwenden, prüfen Sie die Viskosität mit kleinen Farbmengen und prüfen Sie die Farbe mit dem Viskosimeter, bis Sie den korrekten Viskositätsgrad erreicht haben. Bedenken Sie, dass einige Farben feste Partikel enthalten können. Diese müssen vor dem Befüllen des Tank (A) gefiltert werden, um eine Beschädigung des WK401210 zu vermeiden.

WICHTIG - FLAMMPUNKT.

Verwenden Sie die WK401210 nicht für Farben oder Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt über 55°C.

BEHÄLTER.

Entfernen Sie den Tank (A) vom WK401210, indem Sie ihn aus seiner Position (3) herausschrauben. Füllen Sie den Tank (A) mit Farbe der richtigen Viskosität und schrauben Sie ihn wieder auf den WK401210. Stellen Sie sicher, dass er fest sitzt. Es ist wichtig, den Tank (A) vor dem vollständigen Entleeren wieder aufzufüllen, um ein Leerlaufen des WK401210 und damit eine Panne zu vermeiden.

ANFANG.

Setzen Sie die Düsen austausch (F) fest in den Anschluss an der Rückseite der WK401210 und in den Sockel (4). Drücken Sie den On/Off-Schalter (E) (5).

SPRÜHEINSTELLUNG.

Die von des WK401210 auszustoßende Farbmenge kann mit dem Durchflussregler (D), eingestellt werden (6). Prüfen Sie vor Inbetriebnahme des WK401210 mit dem mitgelieferten Zubehörteil, ob sowohl die Düse (B) als auch deren Gegenmutter fest sitzen. Füllen Sie den tank (A) mit gut gefilterter Farbe angemessener Viskosität. Richten Sie die WK401210 auf ein Teststück und betätigen Sie den Schalter, bis die Farbe durch die Düse ausgestoßen wird (7). Stellen Sie die Sprühstärke mit dem Durchflussregler (D) ein, bis diese Ihrem Wunsch entspricht. Wenn der Durchflussregler (D) nach rechts gedreht wird, wird weniger Farbe versprüht (8). Wenn der Durchflussregler (D) nach links gedreht wird, wird mehr Farbe versprüht (9).

SPRÜHTECHNIKEN.

Für optimale Ergebnisse das WK401210 stets auf

gleicher Höhe und parallel zur Arbeitsfläche halten. Halten Sie das WK401210 ca. 25-30 cm in gleicher Höhe und parallel zur Arbeitsfläche und sprühen Sie die Farbe mit langsamen Bewegungen von links nach rechts und von oben nach unten auf die Fläche. Sprühen Sie nicht aus einer angewinkelten Position, da die Farbe ansonsten Tropfen auf der Fläche bilden könnte. Wenn Sie große Flächen besprühen, halten Sie sich an ein Arbeitsschema (10). Führen Sie die Sprühbewegungen mit dem Arm, nicht mit dem Handgelenk aus. Kontrollieren Sie die Geschwindigkeit, mit der Sie das WK401210 bewegen, damit Ihre Bewegungen gleichmäßig sind. Zu schnelle Bewegungen führen zu einer zu dünnen Farbschicht. Zu langsame Bewegungen führen zu einer zu dicken Farbschicht. Tragen Sie die einzelnen Farbschichten nach und nach auf und halten Sie die vom Hersteller empfohlenen Trocknungszeiten zwischen den einzelnen Arbeitsgängen ein.

WARTUNG.

Der WK401210 wurde für eine lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand entwickelt. Voraussetzung für eine optimale Nutzung ist die richtige Pflege des WK401210 und eine regelmäßige Reinigung. Um Unfälle zu vermeiden, trennen Sie den WK401210 immer von der Stromquelle, bevor Sie ihn reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen. Der WK401210 kann nach jedem Gebrauch effektiv mit Druckluft gereinigt werden. Wenn keine Druckluft verfügbar ist, entfernen Sie Staub mit einer Bürste vom WK401210. Motorbelüftungsöffnungen und Schalthebel müssen absolut sauber und frei von Fremdkörpern sein. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reinigen, indem Sie spitze Gegenstände durch die Öffnungen stecken. Bestimmte Reinigungs- und Lösungsmittel schädigen Kunststoffteile, darunter Benzin, Tetrachlorkohlenstoff, chlorhaltige Reinigungslösungsmittel, Ammoniak und ammoniakhaltige Haushaltsreiniger. Verwenden Sie diese nicht zum Reinigen des WK401210. Sollte es zu übermäßiger Funkenbildung kommen, lassen Sie sich von einem offiziellen Werku-Reparaturservice untersuchen und/oder tauschen Sie die Kohlebürsten aus.

UMWELTSCHUTZ.

Die Materialien und Bauteile, die für die Herstellung dieses Produkts verwendet wurden, können recycelt und wiederverwertet werden. Werku arbeitet mit einem Integrierten Abfallbewirtschaftungs-

tungssystem, das die korrekte Entsorgung der Rückstände dieses Produkts abwickelt. Werfen Sie dieses Produkt nicht in den Haushaltsmüll. Werku bietet seinen Kunden einen kostenlosen Service, um diese Rückstände von einer der Verkaufsstellen, den vom Integrierten Abfallbewirtschaftungssystem eingerichteten Sammelstellen oder den Abfallsammelstellen Ihrer Gemeinde abzuholen.

GARANTIE UND KUNDENSERVICE.

Werku bietet eine Garantie der die Reparatur von Mängeln aufgrund von Material- oder Fabrikationsfehlern umfasst. Damit diese Garantie gewährleistet wird, müssen diese Mängel innerhalb des Gültigkeitszeitraums auftreten. Der Verbraucher hat das Recht auf kostenlose Reparatur von Mängeln (einschl. Versand-, Verarbeitungs- oder Materialkosten), entweder durch Reparatur oder durch Ersatz (falls erforderlich, durch ein späteres Modell). In jedem Fall akzeptiert Werku keinen Ersatz, wenn dieser einen unverhältnismäßigen Aufwand im Vergleich zu den Reparaturkosten darstellt. Diese Garantie berührt nicht die Rechte des Verbrauchers, die durch europäische oder nationale Gesetze festgelegt sind. Der Gültigkeitszeitraum dieser Garantie beträgt 3 Jahre. Der Gültigkeitszeitraum beginnt ab dem Datum des Kaufes durch den erstmaligen Verbraucher. Dieses Datum ist auf der Rechnung oder dem Kaufbeleg enthalten. Eine Reklamation im Zusammenhang mit dieser Garantie muss dem Werku Händler oder Werku Kundenservice vorgelegt werden. Hierzu muss diese Garantie ordnungsgemäß ausgefüllt, vom Händler gestempelt und zusammen mit der Rechnung oder dem Kaufbeleg vorgelegt werden. Für weitere Informationen zu dieser Garantie können sich der Käufer oder der Händler telefonisch über +34 981 648 119 oder über E-Mail an info@werku.com mit dem Kundenservice in Verbindung setzen. Ausgenommen von dieser Garantie sind Mängel, die infolge von verschlissenen Teilen durch den Gebrauch oder eine andere Art von natürlichem Verschleiß verursacht wurden, Mängel aufgrund von Unaufmerksamkeit oder Nichtbefolgung der Bedienungsanleitung und unsachgemäßem Betrieb, eine Benutzung, die nicht dem Gebrauch entspricht, für den das Produkt bestimmt ist, ungewöhnliche Umweltfaktoren, Überlastung, unangemessene Wartung oder Reinigung, Mängel aufgrund der Verwendung von Zubehör, Ergänzungen oder Ersatzteilen, die keine Originalteile von Werku sind, wenn das Produkt durch Personal, das nicht zum

Kundenservice gehört, ganz oder teilweise auseinander montiert, verändert oder repariert wurde oder kleine und für den Gebrauch und ordnungsgemäßen Betrieb unwesentliche Unregelmäßigkeiten. Durch Reparaturen und Ersatz wird der Gültigkeitszeitraum für diese Garantie weder verlängert noch neu festgelegt. Ersetzte Teile gehen in das Eigentum von Werku über. Wenn der Käufer das Produkt an den Kundenservice zurückgibt und dabei nicht die Bedingungen dieser Garantie erfüllt, gehen die Kosten und Gefahren zu Lasten des Käufers. Diese Garantie gilt auf dem Gebiet der Europäischen Union. Das für die Erfüllung der Garantie verantwortliche Unternehmen ist Werku Tools SA.

TECHNISCHE BERATUNG.

Werku stellt Ihnen seine technische Abteilung zur Verfügung, damit Sie alle Fragen, die zu unseren Produkten auftreten könnten, klären können. Wenn Sie sich mit unserem Team in Verbindung setzen möchten, senden Sie eine E-Mail an folgende Adresse: info@werku.com.

DÉCLARATION CONFORMITÉ CE.

Werku déclare que cette pistolet peinture WK401210 est en conformité avec les suivantes Directives et Normes:

- 2006/42/EC
- 2014/30/EU
- EN 60745-1:2009+A11
- EN 50580:2012
- ZEK 01.4-08/11.11
- AfPS GS 2014:01
- EN 55014-1:2006+A1+A2
- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- 2011/65/EU
- (EU) 2015/863



La Coruña, Espagne, 01/06/2025
 R Yáñez
 Werku Tools SA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Voltage-fréquence 220-240V~50/60 Hz
- Puissance 650W
- Classe protection II
- Indice protection IPX0
- Pression maximale 140 bar
- Diamètre buse 1.8 / 2.6 mm
- Viscosité maximale 80 din/sec
- Capacité réservoir 800 ml
- Pulvérisation 800 ml/min
- Longueur tuyau 1.8 m
- Poids net 2.7 kg
- Pression acoustique LpA 72.93 dB(A)
- Possible variation KpA 3 dB(A)
- Pression acoustique LwA 83.93 dB(A)
- Possible variation KwA 3 dB(A)
- Vibration Ah 0.537 m/s²
- Possible variation Kh 1.5 m/s²

VIBRATION.

La valeur totale de vibration déclarée a été mesurée conformément à une méthode d'essai standard et peut être utilisée pour comparer un outil électrique avec un autre. La valeur totale déclarée des vibrations peut également être utilisée dans une évaluation préliminaire de l'exposition. Attention: les émissions de vibrations lors de l'utilisation

réelle de la WK401210 peuvent différer de la valeur totale déclarée en fonction de la manière dont la WK401210 est utilisé. Attention: identifier les mesures de sécurité pour protéger l'opérateur, sur la base d'une estimation de l'exposition dans les conditions réelles d'utilisation (en tenant compte de toutes les parties du cycle de fonctionnement, comme par exemple les moments où la WK401210 est éteint et où il tourne au ralenti en plus du temps de déclenchement).

PICTOGRAMMES.

-  Lire manuel d'instructions
-  Porter protection oculaire
-  Porter protection per le orecchie
-  Porter protection du nez et bouche
-  Double isolation
-  Conformité européenne
-  Certification TÜV Rheinland
-  Directive 2012/19/EU - Déchets Équipements Électriques et Électroniques

CONSIGNES SÉCURITÉ.

La WK401210 est conçu pour fonctionner comme une pistolet peinture. Lisez tous les avertissements, instructions, illustrations et spécifications de sécurité fournis avec la WK401210. Le non-respect de toutes les instructions énumérées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Conservez tous les avertissements et toutes les consignes pour vous y référer ultérieurement. Les accidents peuvent dans de nombreux cas être évités en identifiant les situations dangereuses avant qu'un accident ne se produise et en respectant fidèlement les procédures de sécurité adéquates. Les opérations pour lesquelles la WK401210 n'a pas été conçu peuvent créer un danger et provoquer des blessures.

SÉCURITÉ ZONE TRAVAIL.

Conservez la zone de travail rangée et bien éclairée. Les zones mal rangées et mal éclairées sont sources d'accidents. N'utilisez pas la WK401210 à proximité de matériaux inflammables. Des étincelles pourraient enflammer ces matériaux. Maintenez les enfants et les curieux éloignés pendant que vous manipulez la WK401210. Les distractions peuvent être sources d'une perte de contrôle. Gardez les spectateurs à une distance sécuritaire de la zone de travail. Toute personne entrant dans la zone de travail doit porter un équipement de protection individuelle. Des fragments de pièce de travail ou d'un accessoire cassé peuvent s'envoler et causer des blessures au-delà de la zone de travail immédiate.

SÉCURITÉ PERSONNELLE.

Soyez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez la WK401210. N'utilisez pas la WK401210 lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation de la WK401210 pourrait provoquer des blessures graves.

UTILISEZ EPI.

Porter des lunettes de protection selon EN166. Porter une protection auditive selon EN352. Porter une protection respiratoire selon EN149. Si le type de travail l'exige, utiliser d'autres EPI précis.

NE TRAVAILLEZ PAS SUR LA POINTE DES PIEDS.

Maintenez vos pieds bien à plat sur le sol et conservez votre équilibre à tout moment. Cela vous permettra de mieux contrôler cet outil électrique en cas d'imprévu.

HABILLEZ-VOUS CONSÉQUENCE.

Ne portez pas de vêtements flottants ou des bijoux. Éloignez vos cheveux, vos vêtements et vos gants des pièces en mouvement. Les vêtements flottants, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans les pièces en mouvement. S'il existe des dispositifs pour la connexion de moyens d'extraction et de ramassage de la poussière, assurez-vous qu'ils soient branchés et qu'ils fonctionnent correctement. L'utilisation de ces dispositifs peut réduire les risques liés à la poussière.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE.

La prise mâle de cet outil électrique doit être adaptée au socle de la prise de courant. Ne jamais modifier la prise mâle de quelque manière que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs de prises avec des outils électriques mis à la terre. Des prises non modifiées et des socles adaptés permettront de réduire le risque d'électrocution. Évitez le contact du corps avec des surfaces mises à la terre telles que des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières électriques et des réfrigérateurs. Il existe un risque accru d'électrocution si votre corps est en contact avec le sol. Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à des conditions d'humidité. L'entrée d'eau dans un outil électrique augmente le risque d'électrocution.

N'ABUSEZ PAS DU CÂBLE.

Ne jamais utiliser le câble de branchement pour soulever, porter ou débrancher la WK401210. Maintenez le câble éloigné de la chaleur, de l'huile, des objets et bords tranchants ou des pièces en mouvement. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque d'électrocution. Lorsque vous manipulez un chargeur à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée à une utilisation en extérieur. L'utilisation d'une rallonge adaptée à un usage en extérieur réduit le risque d'électrocution.

ÉVITEZ DÉMARRAGE ACCIDENTEL.

Assurez-vous que l'interrupteur est en position "off" avant de le brancher au réseau ou avant de prendre ou de transporter la WK401210. Transporter la WK401210 en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher la WK401210 dont le bouton est en position "on" augmente le risque d'accidents. Retirez les clés ou les outils avant de démarrer la WK401210. Une clé ou un outil restés attachés à une pièce mobile de la WK401210 peut entraîner des blessures corporelles. Ne posez jamais la WK401210 tant que la pièce mobile n'est pas complètement arrêté. La pièce mobile peut saisir la surface et tirer la WK401210 hors de votre contrôle. Ne faites pas fonctionner la WK401210 en le portant à vos côtés. Un contact accidentel avec la pièce mobile pourrait accrocher vos vêtements, tirant la pièce mobile dans votre corps.

UTILISATION ET ENTRETIEN.

Ne forcez pas sur la WK401210. Utilisez le outil électrique ou machine approprié à la tâche à effectuer. Utiliser un outil électrique ou machine adap-

té garantit un meilleur travail et l'utiliser au rythme pour lequel il a été conçu constitue une garantie de sécurité. N'utilisez pas la WK401210 si le bouton ne peut pas être positionné sur "off" et "on". Toute machine électrique est dangereuse si elle ne peut pas être maîtrisée par un bouton d'arrêt. Dans ce cas, elle doit être réparée. Débranchez la prise de la source d'alimentation et/ou de la batterie avant tout réglage, changement d'accessoires ou stockage de la WK401210. Adopter ces mesures préventives de sécurité réduit le risque de démarrer la WK401210 de manière accidentelle. N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas spécifiquement conçus et recommandés par Werku. Le simple fait que l'accessoire puisse être attaché à la WK401210 ne garantit pas un fonctionnement sûr. Les accessoires de taille incorrecte ne peuvent pas être correctement protégés ou contrôlés. N'utilisez pas un accessoire endommagé. Avant chaque utilisation, inspectez l'accessoire. En cas de chute de la WK401210 ou de son accessoire, vérifiez qu'il n'est pas endommagé ou installez un accessoire en bon état. Après avoir inspecté et installé un accessoire, éloignez-vous et les spectateurs du plan de l'accessoire et faites fonctionner la WK401210 à la vitesse maximale à vide pendant une minute. Les accessoires endommagés se briseront normalement pendant ce temps de test. Placez le cordon à l'écart de l'accessoire. Si vous perdez le contrôle, le cordon peut être coupé ou accroché et votre main ou votre bras peut être tiré dans l'accessoire. Nettoyez régulièrement les bouches d'aération de la WK401210. Le ventilateur du moteur attirera la poussière à l'intérieur du boîtier et une accumulation excessive de poudre de métal peut entraîner des risques électriques.

ESPACE RANGEMENT.

Rangez la WK401210 inactif hors de portée des enfants et n'autorisez pas leur maniement par des personnes non familiarisées avec ce type de la WK401210 ou méconnaissant les consignes de sécurité. La WK401210 est dangereux entre les mains d'utilisateurs non avertis.

ENTRETIEN.

Vérifiez que les pièces mobiles ne sont pas désalignées ou entravées, qu'il n'y a pas de pièces cassées ou d'autres conditions qui peuvent affecter le fonctionnement de la WK401210. La WK401210 est réparé avant utilisation, en cas de dommage. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques ou machines mal entretenus. Utilisez

la WK401210 et leurs accessoires en respectant ces manuel d'instructions et le mode d'utilisation prévu pour chaque type de la WK401210, en tenant compte des conditions de travail et de la tâche à effectuer. L'utilisation de la WK401210 à des fins autres que celles spécifiées pourrait provoquer une situation de danger. Faites réviser vos la WK401210 par un service officiel de réparation Werku en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. C'est une garantie de sécurité pour votre la WK401210.

VÉRIFICATION ÉTAT.

Vérifiez que toutes les vis de la WK401210 sont parfaitement bien serrées. Sous des climats froids ou quand la WK401210 n'a pas été utilisé depuis longtemps, laissez la WK401210 se réchauffer un peu en le faisant fonctionner à vide pendant quelques minutes afin de permettre une parfaite lubrification de ses composants internes. Assurez-vous que les possibles accessoires installés sont bien à leur place.

AVANT LE FONCTIONNEMENT.

Avant d'utiliser la WK401210, assurez-vous qu'il est fermement calé. Vérifiez que personne ne se trouve dans la zone d'action de la WK401210 quand vous effectuez des travaux dans des zones en hauteur. Gardez vos mains éloignées des pièces mobiles de la WK401210. Utilisez des poignées auxiliaires, si elles sont fournies avec la WK401210. La perte de contrôle peut entraîner des blessures.

PENDANT LE FONCTIONNEMENT.

Ne faites pas fonctionner la WK401210 s'il n'est pas bien maintenu. Faites-le fonctionner quand vous êtes sûr de le contrôler totalement. Ne dirigez pas la WK401210 vers qui que ce soit pendant le fonctionnement. Pendant l'opération, la WK401210 peut produire des vibrations. Les vis peuvent se dévisser petit à petit, ce qui peut provoquer une panne ou un accident. Éloignez vos mains des pièces mobiles de la WK401210.

FIN LE FONCTIONNEMENT.

Ne touchez pas les accessoires installés sur la WK401210 après son utilisation. Ils peuvent être très chauds et causer des brûlures. Certains matériaux sur lesquels vous travaillez peuvent contenir des substances chimiques ou des composants toxiques. Soyez attentif à ne pas inhaler ces subs-

tances et à ce que votre peau ne soit pas en contact avec. Utilisez les EPI conçus pour prévenir et vous protéger de ce type d'accidents.

DESCRIPTION PRODUIT.

La WK401210 a été conçu pour effectuer des travaux de pulvérisation de peinture. Observez ce schéma pour vous familiariser avec la WK401210 avant de l'utiliser.



- A. Réservoir.
- B. Bec.
- C. Déclencheur.
- D. Régulateur passage fluide.
- E. Interrupteur On/Off.
- F. Raccord tuyau.
- G. Remplacement buses.
- H. Bouton déverrouillage tête.

NOTICE UTILISATION.

Avant de démarrer la WK401210, il est recommandé de lire complètement et minutieusement toutes les instructions ci-dessous. Vous devrez également tenir compte des normes de prévention des accidents, des règlements et des directives ainsi que des lois et restrictions en vigueur pour les centres de travail. La WK401210 doit être utilisée uniquement par des personnes adéquatement formées à son maniement et respectant exclusivement les applications ici prévues.

SOURCE ALIMENTATION.

Assurez-vous que la source d'alimentation est adaptée aux conditions spécifiées sur la plaque d'informations (1) de la WK401210. Si vous utilisez un faible voltage, le moteur fonctionnera lentement. Ce qui réduira le rendement et pourra provoquer une surchauffe du moteur.

RALLONGE.

Si la zone de travail est éloignée de la source d'alimentation, utilisez une rallonge d'un diamètre et d'une qualité suffisants.

PRÉPARATION.

N'utilisez pas de peintures texturées, car elles bloqueraient l'écoulement du fluide de la WK401210. Pour des finitions parfaites, préparez préalablement la surface à peindre et diluez la peinture jusqu'à obtenir la bonne viscosité. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de poussière, de saleté et de graisse sur la surface à peindre. Assurez-vous que la peinture que vous allez utiliser est bien mélangée et sans grumeaux ou autres particules. De nombreux produits liquides peuvent être pulvérisés avec la WK401210, mais assurez-vous toujours de respecter les recommandations du fabricant de ces produits avant de les utiliser.

VISCOSITÉ PEINTURE.

Notez que la plupart des peintures sont vendues déjà prêtes à être appliquées au moyen de brosses ou de rouleaux et ne sont pas adaptées à une utilisation avec la WK401210 si elles ne sont pas préalablement diluées. Un viscosimètre vous permettra de déterminer le bon degré de viscosité de la peinture à utiliser (2). Remplissez d'abord le viscosimètre de peinture jusqu'au bord. Calculez le temps qu'il met à se vider complètement. En général, la viscosité pour un produit normal correspond à un temps d'écoulement de 15-30 secondes. À titre d'information, les temps de vidange du viscosimètre selon le type de produit sont les suivants:

Peintures plastiques et au latex:	24-28 sec.
Peintures à base d'eau:	20-25 sec.
Vernis:	20-25 sec.
Peintures à base d'huile:	18-20 sec.
Peintures-émail:	18-22 sec.
Peintures aluminium:	20-25 sec.
Sous-couches bois:	28-35 sec.

Si le temps de vidange du viscosimètre est excessif, cela signifie que la peinture doit être plus diluée. Pour éviter de gaspiller de la peinture, effectuez les tests de viscosité en utilisant de petites quantités de produit et refaites le test au viscosimètre jusqu'à ce que vous obteniez le bon degré de viscosité. Attention: certaines peintures peuvent contenir des particules solides. Il sera alors nécessaire de les filtrer avant de remplir le réservoir (A) de peinture afin d'éviter d'endommager la WK401210.

IMPORTANT – POINT ÉCLAIR.

N'utilisez pas la WK401210 pour des peintures ou des liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55°C.

RÉSERVOIR.

Retirez le réservoir (A) du WK401210 en le dévissant (3). Remplissez le réservoir (A) avec une peinture à la bonne viscosité et revissez-le sur la WK401210. Il est important de remplir le réservoir (A) avant qu'il ne soit complètement vide afin d'éviter que la WK401210t ne travaille à vide et ne soit endommagé.

DÉMARRER.

Insérer fermement le raccord du tuyau (F) d'air dans le raccord à l'arrière du la WK401210 et dans la base (4). Appuyer sur l'interrupteur On/Off (E) (5).

RÉGLAGE JET.

La quantité de produit pulvérisé par la WK401210 peut être réglée en utilisant le régulateur passage fluide (D) (6). Avant de mettre en marche la WK401210, assurez-vous que le bec (B) et son écrou sont fermement fixés à l'aide de l'accessoire fourni. Remplissez le réservoir (A) avec un produit à la bonne viscosité et parfaitement filtré. Dirigez la WK401210t vers un morceau du matériau à peindre pour le tester et appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la peinture soit pulvérisée par le bec (7). Réglez le jet au moyen de le régulateur passage fluide (D) jusqu'à ce que celui-ci convienne parfaitement. En tournant le régulateur passage fluide (D) vers la droite, le jet de produit est réduit (8). En tournant le régulateur passage fluide (D) vers la gauche, le jet est augmenté (9).

TECHNIQUES PULVÉRISATION.

Pour obtenir de meilleurs résultats, maintenez la WK401210 à plat et parallèle à la surface de travail à tout moment. Maintenez la WK401210 à environ 25-30 cm de la surface de travail et pulvérisez uniformément de gauche à droite et de haut en bas avec des mouvements doux. Ne pulvérisez pas dans les angles car la peinture formera alors des gouttelettes sur la surface. Lorsque vous pulvérisez sur de grandes surfaces, respectez un schéma de travail approprié (10). Effectuez les mouvements de peinture avec votre bras et non avec votre poignet. Maîtrisez la vitesse de mouvement du la WK401210 pour obtenir une peinture uniforme. Des mouvements trop rapides produiront une couche de peinture trop mince. Des mouvements trop lents produiront une couche de peinture trop épaisse. Appliquez les couches de peinture une par une, en laissant chaque couche sécher suffi-

samment longtemps, conformément aux recommandations du fabricant.

ENTRETIEN.

La WK401210 a été conçue pour fonctionner longtemps avec un minimum d'entretien. Le fonctionnement optimal de la WK401210 dépend des soins qui lui sont apportés et d'un nettoyage fréquent. Pour éviter des accidents, débranchez toujours la WK401210 de sa source d'alimentation avant de la nettoyer ou de l'entretenir. La WK401210 doit toujours être nettoyée de manière efficace en utilisant de l'air comprimé à la fin de chaque utilisation. Utilisez toujours des lunettes de protection quand vous travaillez avec de l'air comprimé. Si vous ne pouvez pas utiliser d'air comprimé, retirez la poussière de la WK401210 à l'aide d'une brosse. Les fentes de ventilation du moteur et les interrupteurs doivent être toujours propres et dépourvus de tout résidu. N'essayez pas de les nettoyer en introduisant des objets pointus par les ouvertures. Certains produits de nettoyage et certains solvants, comme l'essence, le tétrachlorométhane, les solvants chlorés, l'ammoniaque et les produits de nettoyage domestiques contenant de l'ammoniaque, endommagent les composants en plastique. N'utilisez aucun de ces produits pour nettoyer la WK401210. Si la machine produit beaucoup d'étincelles, faites réviser et/ou remplacer les balais par le service officiel de réparation Werku.

PROTECTION ENVIRONNEMENT.

Les matériaux et composants utilisés pour fabriquer ce produit peuvent être réutilisés et recyclés. Werku a adhéré à un Système Intégré de Gestion qui se charge de l'élimination correcte des résidus de ce produit. Ne jetez pas ce produit dans les ordures domestiques. Werku propose à ses clients un service gratuit de collecte de ces résidus dans tous ses points de vente, dans les points de collecte listés par le Système Intégré de Gestion ou dans les points de collecte de votre commune.

GARANTIE ET SERVICE TECHNIQUE.

Werku offre une garantie qui couvre la réparation des défauts résultant de défaillances dans le matériel ou la fabrication. Pour cela, les défauts doivent être constatés pendant la période de validité. Le consommateur a droit à la réparation gratuite des défauts (frais envoi, main d'œuvre et matériaux inclus), au moyen de la simple réparation ou

par remplacement (le cas échéant, par un modèle postérieur). Dans tous les cas, Werku n'acceptera pas les remplacements s'ils représentent un coût disproportionné par rapport au coût de la réparation. Cette garantie n'affecte pas les droits du consommateur établis par les lois européennes ou nationales. La période de validité de cette garantie est de 3 ans. La période de validité débute à la date d'achat par le premier consommateur. Cette date figure sur la facture ou le ticket de caisse. Les réclamations en vertu de cette garantie doivent être présentées au distributeur de Werku ou au Service d'Assistance Technique de Werku. Pour cela, il est indispensable de présenter cette garantie dûment complétée et tamponnée par le distributeur, accompagnée de la facture ou du ticket d'achat. Pour toute information relative à cette garantie, l'acheteur et/ou le distributeur peut contacter le Service d'Assistance Technique au +34 981 648 119, ou par courrier électronique à info@werku.com. Sont exclus de cette garantie les défauts causés par des pièces usées résultant d'une utilisation naturelle, les défauts causés par le non respect ou la mauvaise application de la notice d'utilisation ou par une utilisation non conforme à celle à laquelle est destiné ce produit, par des facteurs environnementaux anormaux ou une surcharge, un entretien ou un nettoyage inadéquats, les défauts causés par l'utilisation d'accessoires ou de pièces de rechange qui ne sont pas des pièces d'origine Werku et si le produit a été totalement ou partiellement démonté, modifié ou réparé par du personnel autre que celui du Service d'Assistance Technique, ou s'il s'agit d'irrégularités minimales et insignifiantes pour une utilisation et un fonctionnement adéquats. Les réparations et remplacements ne prolongent ni ne renouvellent le délai de validité de cette garantie. Les pièces remplacées sont la propriété de Werku. Si l'acheteur remet le produit au Service d'Assistance Technique en ne remplissant pas les conditions de cette garantie, les frais et risques du transport seront à sa charge. Cette garantie est valable sur le territoire de l'Union Européenne. L'entreprise responsable de l'application de cette garantie est Werku Tools SA.

ASSISTANCE TECHNIQUE.

Werku met à votre disposition son service technique pour répondre à toutes les questions sur ses produits. Si vous souhaitez contacter notre équipe, veuillez envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante: info@werku.com.

DICHIARAZIONE CONFORMITÀ CE.

Werku dichiara che questa pistola dipingere WK401210 è conforme alle seguenti Direttive e alle Norme:

2006/42/EC
2014/30/EU
EN 60745-1:2009+A11
EN 50580:2012
ZEK 01.4-08/11.11
AfPS GS 2014:01
EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
2011/65/EU
(EU) 2015/863



La Coruña, Spagna, 01/06/2025
R Yáñez
Werku Tools SA

CARATTERISTICHE TECNICHE.

Tensione-frequenza 220-240V~50/60 Hz
Potenza 650W
Classe protezione II
Indice protezione IPX0
Pressione massima 140 bar
Diametro ugello 1.8 / 2.6 mm
Viscosità massima 80 din/sec
Capacità serbatoio 800 ml
Spruzzo 800 ml/min
Lunghezza tubo 1.8 m
Peso netto 2.7 kg
Pressione acustica LpA 72.93 dB(A)
Possibile variazione KpA 3 dB(A)
Pressione acustica LwA 83.93 dB(A)
Possibile variazione KwA 3 dB(A)
Vibrazione Ah 0.537 m/s²
Possibile variazione Kh 1.5 m/s²

VIBRAZIONE.

Il valore totale di vibrazione dichiarato è stato misurato secondo un metodo di prova standard e può essere utilizzato per confrontare un utensile elettrico con un altro. Il valore totale di vibrazione dichiarato può essere utilizzato anche in una valutazione preliminare dell'esposizione. Avverten-

za: l'emissione di vibrazioni durante l'uso effettivo della WK401210 può differire dal valore totale dichiarato a seconda delle modalità di utilizzo della WK401210. Avvertenza: individuare misure di sicurezza a tutela dell'operatore, sulla base di una stima dell'esposizione nelle effettive condizioni di utilizzo (tenendo conto di tutte le parti del ciclo operativo, come ad esempio i momenti in cui il WK401210 è spento e in modalità sospensione, nonché il momento di attivazione).

PITTOGRAMMI.



Leggere manuale di istruzioni



Indossare protezione per gli occhi



Indossare protezioni per orecchie



Indossare protezioni per naso e bocca



Doppio isolamento



Conformità europea



Certificazione TÜV Rheinland



Direttiva 2012/19/EU - Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

ISTRUZIONI SICUREZZA.

La WK401210 è progettato per essere usato come pistola dipingere. Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche fornite con la WK401210. La mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per consultazioni future. Gli incidenti possono spesso essere evitati prendendo coscienza di una potenziale situazione di pericolo prima che essa si verifichi e seguendo le procedure di sicurezza adeguate. Le operazioni per le quali la WK401210 non è stato progettato possono creare un pericolo e causare lesioni personali.

SICUREZZA AREA LAVORO.

Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate e buie possono incrementare la possibilità di incidenti. Non usare la WK401210 vicino a materiali infiammabili. Le scintille possono incendiare questi materiali. Tenere lontani bambini e curiosi mentre si utilizza un la WK401210. Le distrazioni possono causare perdita di controllo. Tenere i pedoni a distanza di sicurezza dall'area di lavoro. Chiunque entri nell'area di lavoro deve indossare dispositivi di protezione personale. Frammenti del pezzo da lavorare o un accessorio rotto possono volare via e causare lesioni al di fuori dell'area operativa immediata.

SICUREZZA PERSONALE.

Essere sempre vigili, facendo attenzione a cosa si sta facendo e usando il buon senso quando si usa la WK401210. Non utilizzare la WK401210 quando si è stanchi o sotto l'influenza di droghe, alcol o farmaci. Un momento di disattenzione durante il funzionamento della WK401210 può causare gravi lesioni personali.

INDOSSARE DPI.

Indossare occhiali protettivi secondo EN166. Indossare protezioni acustiche secondo EN352. Utilizzare una protezione respiratoria secondo EN149. Se il tipo di lavoro lo richiede, utilizzare altri DPI precisi.

NON LAVORARE IN PUNTA DI PIEDI.

Tenere i piedi ben saldi a terra e mantenere l'equilibrio in ogni momento. Questo permette un migliore controllo dell'elettrotensile in situazioni impreviste.

VESTIRSI ADEGUATAMENTE.

Non indossare abiti ampi o gioielli. Tenere i capelli, i vestiti e i guanti lontano dalle parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento. In presenza di dispositivi per collegare i mezzi di estrazione e di raccolta della polvere, assicurarsi che siano collegati e utilizzati correttamente. L'uso di questi dispositivi può ridurre i rischi legati alla polvere.

SICUREZZA ELETTRICA.

La spina dell'elettrotensile deve corrispondere alla base della presa. Non modificare mai la spina in alcun modo. Non utilizzare adattatori di spine con utensili elettrici con messa a terra. Spine non

modificate e basi abbinata ridurranno il rischio di scosse elettriche. Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra come tubi, radiatori, cucine elettriche e frigoriferi. C'è un rischio maggiore di scossa elettrica se il tuo corpo è messo a terra. Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia o a condizioni di umidità. L'acqua che entra nell'elettrotensile aumenta il rischio di scosse elettriche. Afferrare questo elettrotensile solo per le superfici di presa isolate quando si esegue un'operazione in cui l'accessorio rotante può entrare in contatto con cavi nascosti o con il suo stesso cavo. Un accessorio rotante che entra in contatto con un filo "sotto tensione" può far sì che le parti metalliche esposte dell'elettrotensile possano provocare una scossa elettrica all'operatore.

NON ABUSARE CAVO.

Non usare mai il cavo per trasportare, sollevare o scollegare la WK401210. Tenere il cavo lontano da calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento. I cavi danneggiati o impigliati aumentano il rischio di scosse elettriche. Quando si utilizza un caricabatterie all'aperto, usare una prolunga adatta all'uso esterno. L'uso di una prolunga adatta all'esterno riduce il rischio di scosse elettriche.

EVITARE AVVIO ACCIDENTALE.

Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione "off" prima di connettersi alla rete, o quando prende o trasporta la WK401210. Trasportare la WK401210 con il dito sull'interruttore o collegare la WK401210 che hanno l'interruttore in posizione "on" aumenta il rischio di incidenti. Rimuovere le chiavi o gli strumenti prima di avviare la WK401210. Una chiave o un attrezzo lasciato attaccato a una parte in movimento di la WK401210 può causare lesioni personali. Non mettere mai la WK401210 a terra finché le parti in movimento non si è fermato completamente. Le parti in movimento può afferrare la superficie e far sì che la WK401210 vada fuori controllo. Non azionare la WK401210 mentre lo si porta al proprio fianco. Il contatto accidentale con le parti in movimento potrebbe impigliarsi nei vestiti e tirare le parti in movimento verso il corpo.

USO E CURA.

Non forzare la WK401210. Usare l'elettrotensile o macchina corretto a seconda dell'applicazione. Un elettrotensile o macchina adeguato svolgerà il lavoro meglio e in modo più sicuro al ritmo per cui è stato progettato. Non usare la WK401210

se l'interruttore non può essere posizionato in posizione "on" e "off". Qualsiasi elettroutensile o macchina che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato. Scollegare la spina dalla fonte di alimentazione e/o dal pacco batterie prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare gli accessori o riporre la WK401210. Queste misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avviare accidentalmente la WK401210. Non utilizzare accessori che non siano specificamente progettati e raccomandati da Werku. Il fatto che l'accessorio possa essere collegato a la WK401210 non garantisce un funzionamento sicuro. Gli accessori non correttamente dimensionati non possono essere adeguatamente protetti o controllati. Non utilizzare un accessorio danneggiato. Prima di ogni utilizzo, ispezionare l'accessorio. Se la WK401210 o il suo accessorio è caduto, ispezionare i danni o installare un accessorio in buono stato. Dopo aver ispezionato e installato un accessorio, posizionarsi lontano dal piano dell'accessorio assicurandosi che non ci sia nessuno nelle vicinanze, e mettere in funzione la WK401210 alla massima velocità a vuoto per un minuto. Gli accessori danneggiati si romperanno normalmente durante questo tempo di prova. Posizionare il cavo lontano dall'accessorio. Se si perde il controllo, il cavo può tagliarsi o impigliarsi e la mano o il braccio dell'utente possono essere trascinati nell'accessorio. Pulire regolarmente le prese d'aria di la WK401210. La ventola del motore attira la polvere nella carcassa e un eccessivo accumulo di polvere metallica può causare rischi elettrici.

DEPOSITO.

Conservare la WK401210 inattivi fuori dalla portata dei bambini e non permettere a persone che non hanno familiarità con la WK401210 o con queste istruzioni di utilizzare la WK401210. La WK401210 sono pericolosi nelle mani di utenti non addestrati.

MANUTENZIONE.

Controllare il disallineamento o l'impuntamento delle parti mobili, la rottura di parti e altre condizioni che possono influenzare il funzionamento de la WK401210. La WK401210 devono essere riparati prima dell'uso qualora siano danneggiati. Molti incidenti sono causati da una cattiva manutenzione degli elettroutensili o macchine. Usare la WK401210 e gli accessori secondo queste istruzioni e nel modo previsto per il particolare tipo di WK401210, tenendo conto delle condizio-

ni di lavoro e del lavoro da eseguire. L'uso di la WK401210 per applicazioni diverse da quelle previste potrebbe provocare una situazione di pericolo. Far riparare la WK401210 da un servizio di riparazione ufficiale Werku utilizzando solo ricambi identici. Questo assicurerà che la sicurezza della WK401210 sia mantenuta.

CONTROLLO CONDIZIONI.

Controllare che tutte le viti di la WK401210 siano ben serrate. Quando fa freddo o quando la WK401210 è stata fuori uso per molto tempo, lasciate che la WK401210 si riscaldi un po' facendolo girare al minimo per qualche minuto, al fine di permettere una perfetta lubrificazione dei componenti interni. Assicuratevi che tutti gli accessori installati siano perfettamente in posizione.

PRIMA FUNZIONAMENTO.

Prima di usare la WK401210, assicurarsi sempre che sia appoggiata in modo stabile. Assicurarsi che nessuno si trovi sotto l'area di influenza di la WK401210 quando si eseguono lavori in aree elevate. Tenere le mani lontane dalle parti in movimento di la WK401210. Utilizzare le impugnature ausiliarie, se fornite con la WK401210. La perdita di controllo può causare lesioni personali.

DURANTE FUNZIONAMENTO.

Non lasciare la WK401210 in funzione senza che sia saldamente assicurata. Azionare la WK401210 quando si è sicuri di averne il pieno controllo. Non puntare la WK401210 verso nessuno durante il funzionamento. Durante il funzionamento, la WK401210 può vibrare. Le viti possono gradualmente allentarsi, il che può causare un guasto o un incidente. Tenere le mani lontane dalle parti in movimento di la WK401210.

FINE FUNZIONAMENTO.

Non toccare gli accessori installati sul WK401210 dopo l'uso. Possono essere molto caldi e causare un'ustione. Alcuni materiali su cui si lavora possono contenere sostanze chimiche o componenti che possono essere tossici. Fare attenzione ad evitare l'inalazione di queste sostanze o il contatto con la pelle. Utilizzare i DPI progettati per prevenire e proteggere da tali eventi.

DESCRIZIONE PRODOTTO.

La WK401210 per vernice è progettata per eseguire lavori di polverizzazione. Fare riferimento a

questo piano prima dell'uso per familiarizzare con la WK401210.



- A. Serbatoio.
- B. Ugello.
- C. Trigger.
- D. Regolatore boccaglio.
- E. Interruttore On/Off.
- F. Raccordo tubo
- G. Beccuccio ricambio.
- H. Pulsante rilascio testa.

ISTRUZIONI USO.

Prima di mettere in funzione la WK401210, si consiglia di leggere tutte le istruzioni completamente e attentamente. Devono essere rispettate anche le norme, i regolamenti e le direttive di prevenzione degli incidenti, le leggi e le restrizioni in vigore sul posto di lavoro. La WK401210 suzione senza fili può essere usata solo da persone che sono state adeguatamente istruite sul suo funzionamento e solo per lo scopo previsto.

FONTE ALIMENTAZIONE.

Assicurarsi che l'alimentazione sia conforme ai requisiti specificati sulla targhetta (1) de la WK401210. Il funzionamento del motore a bassa tensione causerà un funzionamento lento del motore. Questo ridurrà le prestazioni e può causare il surriscaldamento del motore.

PREPARAZIONE.

Non utilizzare vernici testurizzate perché ostruirebbero il flusso del fluido dalla WK401210. Per ottenere risultati ottimali è importante che la superficie da verniciare venga prima preparata e la vernice sia diluita alla corretta viscosità. Assicurarsi che la superficie da verniciare sia priva di polvere, sporco e grasso. Assicurati che la vernice da utilizzare sia ben miscelata e priva di clonatori o altre particelle. Esistono molti prodotti liquidi che possono essere applicati con la WK401210, ma leggere sempre le raccomandazioni del produttore per questi prodotti prima di utilizzarli.

VERNICE VISCOSITÀ.

Si prega di notare che la maggior parte delle vernici sono pronte per l'uso con un pennello o un rullo e non sono adatte per la WK401210 se non prima diluite. Il viscosimetro aiuta a determinare il corretto grado di viscosità della vernice da utilizzare (2). Per prima cosa, riempi il viscosimetro fino all'orlo con la vernice. Calcola il tempo impiegato dal viscosimetro per drenare completamente. In generale, per una viscosità adeguata di un prodotto normale, un tempo di scarico di 15-30 sec. necessario. A titolo informativo, di seguito sono riportati i tempi di scarico del viscosimetro per vari tipi di materiali:

Pittura sintetica e pittura al lattice:	24-28 sec
Idropittura:	20-25 sec
Vernice:	20-25 sec
Pittura a olio:	18-20 sec
Lacca:	18-22 sec
Vernice alluminio:	20-25 sec
Sigillanti per legno:	28-35 sec

Se il tempo di scarico del viscosimetro è troppo lungo, significa che la vernice deve essere ulteriormente diluita. Per evitare sprechi di vernice, eseguire il test di viscosità con piccole quantità di prodotto e utilizzare il test del viscosimetro fino a ottenere il corretto grado di viscosità della vernice. Si noti che alcune vernici possono contenere particelle solide, che devono essere filtrate prima di riempire il serbatoio (A) della vernice per evitare danni la WK401210.

IMPORTANTE – PUNTO INFIAMMABILITÀ.

Non utilizzare a WK401210 per vernici o liquidi con un punto di infiammabilità superiore a 55°C.

SERBATOIO.

Rimuovere il serbatoio (A) dal WK401210 svitandolo dalla sua sede (3). Riempire il serbatoio (A) con vernice della giusta viscosità e riavvitarlo sulla WK401210. È importante riempire il serbatoio (A) prima che sia completamente vuoto per evitare che la WK401210 funzioni a vuoto e venga danneggiata.

AVVIO.

Inserire saldamente il raccordo del tubo (F) dell'aria nel raccordo sul retro la WK401210 e nella base (4). Premere l'interruttore di On/Off (E) (5).

REGOLAZIONE GETTO.

La quantità di prodotto spruzzato la WK401210 può essere regolata tramite il regolatore boccaglio (D) (6). Prima di avviare la WK401210, assicurarsi che l'ugello (B) e il relativo dado siano saldamente fissati utilizzando l'accessorio in dotazione. Riempire il serbatoio (A) della vernice con un prodotto di giusta viscosità e perfettamente filtrato. Puntare la WK401210 su un pezzo del materiale da verniciare per provarlo e premere il pulsante fino a quando la vernice non viene spruzzata dall'ugello (7). Regolare il motivo utilizzando il regolatore boccaglio (D) fino a quando non è giusto. Ruotando il regolatore boccaglio (D) verso destra si riduce il getto di prodotto (8). Ruotando il regolatore boccaglio (D) verso sinistra si aumenta il getto (9).

TECNICHE SPRUZZO.

Per ottenere i migliori risultati, mantenere la WK401210 sempre in piano e parallela all'area di lavoro. Tenere la WK401210 a circa 25-30 cm dal piano di lavoro e spruzzare uniformemente da un lato all'altro e dall'alto verso il basso con colpi delicati. Non spruzzare ad angolo in quanto ciò creerà goccioline di vernice sulla superficie. Per spruzzare su grandi aree, seguire un programma di lavoro appropriato (10). Esegui i movimenti dello spray con il braccio, non con il polso. Controlla la velocità con cui muovi la WK401210 per un movimento uniforme. Se ti muovi troppo velocemente, la vernice sarà troppo sottile. Se ti muovi troppo lentamente, lo strato di vernice sarà troppo spesso. Applicare le mani una alla volta con un adeguato tempo di asciugatura tra le mani, secondo le raccomandazioni del produttore.

MANUTENZIONE.

La WK401210 è progettata per funzionare a lungo con una manutenzione minima. Le prestazioni ottimali dipendono da una buona cura della WK401210 e da una pulizia frequente. Per evitare incidenti, scollegare sempre la WK401210 dalla fonte di alimentazione prima di pulire o eseguire qualsiasi manutenzione nelle WK401210. La WK401210 deve essere efficacemente pulita con aria compressa alla fine di ogni utilizzo. Indossare sempre occhiali di sicurezza quando si lavora con l'aria compressa. Se non si può usare l'aria compressa, rimuovere la polvere della WK401210 con una spazzola. Le fessure di ventilazione del motore e gli interruttori devono essere sempre puliti e privi di detriti. Non tentare di pulirli inseren-

do oggetti appuntiti attraverso le aperture. Alcuni detergenti e solventi danneggiano i componenti in plastica, tra cui la benzina, il tetraclorometano, i solventi di pulizia clorurati, l'ammoniaca e i detergenti domestici contenenti ammoniaca. Non usare nessuno dei prodotti sopra menzionati per pulire la WK401210. In caso di scintille eccessive, far controllare e/o sostituire le spazzole dal servizio di riparazione ufficiale Werku.

PROTEZIONE AMBIENTE.

I materiali e i componenti che sono stati usati per fabbricare questo prodotto possono essere riutilizzati e riciclati. Werku aderisce ad un sistema di gestione integrato che assicura il corretto smaltimento dei rifiuti di questo prodotto. Non smaltire questo prodotto nei rifiuti domestici. Werku offre ai suoi clienti un servizio gratuito per la rimozione di questi rifiuti in qualsiasi punto vendita, nei punti di raccolta stabiliti dal Sistema di Gestione Integrato o nei punti di riciclaggio locali.

GARANZIA E SERVIZIO TECNICO.

Werku offre una garanzia che copre la riparazione dei difetti che risultano essere dovuti a difetti di materiali o di fabbricazione. Per questo è essenziale che i difetti si verifichino entro il periodo di validità. Il consumatore ha diritto alla riparazione gratuita dei difetti (comprese le spese di spedizione, la manodopera e i materiali), mediante riparazione o sostituzione (se necessario con un modello successivo). In ogni caso Werku non accetterà sostituzioni qualora rappresentino un costo sproporzionato rispetto al costo della riparazione. Questa garanzia non pregiudica i diritti del consumatore stabiliti dalle leggi europee o nazionali. Il periodo di validità di questa garanzia è di 3 anni. Il periodo di validità inizia a decorrere dalla data di acquisto da parte del primo consumatore. Questa data è indicata sulla fattura o sulla ricevuta d'acquisto. Il reclamo in base a questa garanzia deve essere presentato al distributore di Werku o al Servizio di Assistenza Tecnica di Werku. A tal fine, è indispensabile presentare questa garanzia debitamente compilata e timbrata dal distributore, insieme alla fattura o alla ricevuta d'acquisto. Per qualsiasi informazione su questa garanzia, l'acquirente e/o il distributore possono contattare il Servizio di Assistenza Tecnica per telefono al +34 981 648 119 o per e-mail a info@werku.com. Sono esclusi da questa garanzia i difetti che sono stati causati da parti usurate dall'uso o da

altra usura naturale, i difetti che sono stati causati dall'inosservanza o dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso e il funzionamento, o da applicazioni che non sono conformi all'uso previsto di questo prodotto, o da fattori ambientali anormali, o sovraccarico, manutenzione o pulizia inadeguata, difetti causati dall'uso di accessori, complementi o pezzi di ricambio non originali Werku, se il prodotto è stato totalmente o parzialmente smontato, modificato o riparato da personale esterno al Servizio di Assistenza Tecnica o la presenza di piccole irregolarità irrilevanti per il suo corretto uso e il suo adeguato funzionamento. Le riparazioni e le sostituzioni non estendono o rinnovano il periodo di validità di questa garanzia. Le parti sostituite diventano proprietà della Werku. Qualora l'acquirente invii il prodotto al Servizio di Assistenza Tecnica, non rispettando le condizioni della presente garanzia, le spese e i rischi di trasporto saranno a carico dell'acquirente. Questa garanzia è valida all'interno dell'Unione Europea. La società responsabile dell'adempimento di questa garanzia è la Werku Tools SA.

CONSULENZA TECNICA.

Werku mette a disposizione dei propri clienti il suo ufficio tecnico per risolvere qualsiasi dubbio che possa sorgere sui suoi prodotti. Se desideri contattare il nostro team, invia un'e-mail a info@werku.com.

CE CONFORMITEITSVERKLARING.

Werku verklaart dat de WK401210 verfspuitpistool in overeenstemming is met de volgende Richtlijnen en Normen:

- 2006/42/EC
- 2014/30/EU
- EN 60745-1:2009+A11
- EN 50580:2012
- ZEK 01.4-08/11.11
- AfPS GS 2014:01
- EN 55014-1:2006+A1+A2
- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- 2011/65/EU
- (EU) 2015/863



La Coruña, Spanje, 01/06/2025
 R Yáñez
 Werku Tools SA

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.

- Spanning-frequentie 220-240V~50/60Hz
- Vermogen 650W
- Beschermingsklasse II
- Beschermingsindex IPX0
- Maximale druk 140 bar
- Mondstuk diameter 1.8 / 2.6 mm
- Maximum viscositeit 80 din/sec
- Tank inhoud 800 ml
- Spuiten 800 ml/min
- Slanglengte 1.8 m
- Netto gewicht 2.7 kg
- Geluidsdruk LpA 72.93 dB(A)
- Respectievelijke onzekerheid KpA 3 dB(A)
- Akoestische druk LwA 83.93 dB(A)
- Respectievelijke onzekerheid KwA 3 dB(A)
- Vibratie Ah 0.537 m/s²
- Respectievelijke onzekerheid Kh 1.5 m/s²

VIBRATIE.

De opgegeven totale vibratiewaarde is gemeten in overeenstemming met een standaardtestmethode en kan worden gebruikt om het ene elektrisch gereedschap met het andere te vergelijken. De opgegeven totale vibratiewaarde kan ook worden gebruikt bij een voorlopige beoordeling van de blootste-

ling. Waarschuwing: vibratieemissie tijdens feitelijk gebruik van de WK401210 kan afwijken van de aangegeven totale waarde, afhankelijk van de manieren waarop de WK401210 wordt gebruikt. Waarschuwing: identificeer veiligheidsmaatregelen om de gebruiker te beschermen, op basis van een schatting van de blootstelling in de werkelijke gebruiksomstandigheden (rekening houdend met alle onderdelen van de bedrijfscyclus, zoals de tijden dat de WK401210 uit staat en in slaapstand staat, evenals de activeringstijd).

PICTOGRAMMEN.

-  Instructiehandleiding lezen
-  Oogbescherming dragen
-  Gehoorbescherming dragen
-  Mond- en neusbescherming dragen
-  Dubbele isolatie
-  Europese conformiteit
-  Certificação TÜV Rheinland
-  2012/19/EU Richtlijn - Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.

De WK401210 is bedoeld om te functioneren als verfspuitpistool. Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die bij de WK401210 zijn geleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Ongevallen kunnen meestal worden voorkomen door erkenning van een potentiële gevaarlijke situatie voordat deze plaatsvindt en door het observeren van de juiste veiligheidsprocedures. Handelingen waarvoor de WK401210 niet is ontworpen, kunnen gevaar opleveren en persoonlijk letsel veroorzaken.

WERKOMGEVING VEILIGHEID.

Houw de werkomgeving schoon en goed verlicht. Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan ongevallen veroorzaken. Gebruik de WK401210 niet in de buurt van brandbare materialen. Vonken kunnen deze materialen doen ontbranden. Houw kinderen en nieuwsgierigen uit de buurt tijdens het gebruiken van de WK401210. Afscheidingen kunnen controleverlies veroorzaken. Houd omstanders op veilige afstand van het werkgebied. Iedereen die het werkgebied betreedt, moet persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Fragmenten van het werkstuk of van een kapot accessoire kunnen wegvliegen en letsel veroorzaken buiten het directe werkgebied.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID.

Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van de WK401210. Gebruik de WK401210 niet wanneer u moe of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van de WK401210 kan ernstige persoonlijke schade veroorzaken.

GEBRUIK PBM'S.

Draag een veiligheidsbril volgens EN166. Draag gehoorbescherming volgens EN352. Gebruik adembescherming volgens EN149. Gebruik andere nauwkeurige PBM's als het soort werk dit vereist.

NIET OP DE TENEN WERKEN.

Houw de voeten goed op de grond en blijf in ieder moment in evenwicht. Dit vergemogelijkt een betere controle van het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties.

DRAAG GESCHIKTE KLEDING.

Draag geen losse kleding of sieraden. Houw uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden opgenomen. Als er apparaten zijn voor de verbinding van extractiemiddelen en stofverzamelaars, zorg erdan voor dat ze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van deze apparaten kan gevaren die met stof te maken hebben verminderen.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID.

De stekker van het elektrisch gereedschap moet bijpassend zijn met de basis van het stopcontact.

Verander de stekker nooit; op welke manier ook. Gebruik geen verloopstekkers met geaard elektrisch gereedschap. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten zullen het risico op een elektrische schok verminderen. Vermijd lichamelijke contact met geaarde oppervlakken zoals buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is. Elektrisch gereedschap niet blootleggen aan regen of natte omstandigheden. Water in het elektrisch gereedschap zal het risico op een elektrische schok verhogen.

SNOER NIET MISBRUIKEN.

Gebruik het snoer nooit om de WK401210 te dragen, op te tillen of uit de stekker te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Een beschadigd of verward snoer verhoogt het risico op een elektrische schok. Bij het gebruik buitenshuis van de oplader, gebruik maken van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op een elektrische schok.

VOORKOM ONOPZETTELIJK INSCHAKELEN.

Zorg ervoor dat de schakelaar in de "uit"-stand staat voordat u de WK401210 aansluit op het lichtnet of wanneer u de WK401210 oppakt of draagt. Het dragen van de WK401210 met uw vinger op de schakelaar of het aansluiten van de WK401210 met de schakelaar in de "aan"-stand, vraagt om ongelukken. Verwijder sleutels of gereedschap voordat u de WK401210 start. Een sleutel of gereedschap dat aan een bewegend onderdeel van de WK401210 blijft zitten, kan persoonlijk letsel veroorzaken. Leg de WK401210 nooit neer voordat het bewegende onderdeel volledig tot stilstand is gekomen. Het bewegende onderdeel kan het oppervlak vastgrijpen en ervoor zorgen dat u de WK401210 niet meer onder controle hebt. Bedien de WK401210 niet terwijl u deze aan uw zijde draagt. Onbedoeld contact met het bewegende onderdeel kan uw kleding vastpakken en het bewegende onderdeel naar uw lichaam duwen.

GEBRUIK EN ONDERHOUD.

Forceer de WK401210 niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap of machine voor uw toepassing. Het juiste elektrische gereedschap of machi-

ne zal de klus beter en veiliger klaren in de snelheid waarvoor het is ontworpen. Gebruik de WK401210 niet als de schakelaar niet in de stand “uit” en “aan” kan worden gezet. De WK401210 die niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd. Haal de stekker uit de voeding en/of accu voordat u aanpassingen maakt, accessoires verwisselt of de WK401210 opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat de WK401210 per ongeluk wordt gestart. Gebruik geen accessoires die niet speciaal zijn ontworpen en aanbevolen door Werku. Alleen omdat de accessoire aan de WK401210 kan worden bevestigd, garandeert dit geen veilige werking. Accessoires met een onjuiste maat kunnen niet adequaat worden beschermd of gecontroleerd. Gebruik geen beschadigd accessoire. Controleer het accessoire voor elk gebruik. Als de WK401210 of het accessoire ervan valt, controleer dan op schade of installeer een onbeschadigd accessoire. Nadat u een accessoire hebt geïnspecteerd en geïnstalleerd, plaatst u uzelf en omstanders uit de buurt van het vlak van het accessoire en laat u de WK401210 gedurende één minuut op maximale onbelaste snelheid draaien. Beschadigde accessoires vallen normaal gesproken uit elkaar tijdens deze testtijd. Plaats het snoer uit de buurt van het accessoire. Als u de controle verliest, kan het snoer worden doorgesneden of blijven haken en kan uw hand of arm in het accessoire worden getrokken. Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van de WK401210. De ventilator van de motor trekt het stof in de behuizing en overmatige ophoping van metaalpoeder kan elektrische gevaren veroorzaken.

OPSLAG.

Bewaar de WK401210 buiten bereik van kinderen en laat de WK401210 niet gebruiken door mensen die niet bekend zijn met de WK401210 of deze instructies. De WK401210 is gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers.

ONDERHOUD.

Controleer bewegende onderdelen op verkeerde uitlijning of vastlopen, er zijn geen kapotte onderdelen of andere omstandigheden die de werking van de WK401210 kunnen beïnvloeden. De WK401210 moet worden gerepareerd voor gebruik als deze beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische gereedschappen of machines. Gebruik de

WK401210, accessoires en gereedschapspunten, enz. volgens deze instructies en op de manier die is aangegeven voor het specifieke type van de WK401210, rekening houdend met de werkomstandigheden en de te ontwikkelen werkzaamheden. Het gebruik van de WK401210 voor andere toepassingen dan de beoogde kan leiden tot een gevaarlijke situatie. Controleer de WK401210 die is onderhouden door een officiële Werku-reparatieservice met alleen identieke vervangende onderdelen. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van de WK401210 behouden blijft.

CONDITIE CONTROLE.

Zorg ervoor dat alle schroeven in de WK401210 perfect zijn vastgedraaid. In koude klimaten of wanneer de WK401210 een tijdje niet is gebruikt, laat de WK401210 dan opwarmen door deze een paar minuten leeg te laten draaien, om ervoor te zorgen dat alle interne componenten perfect gesmeerd zijn. Zorg ervoor dat de eventueel geïnstalleerde accessoires perfect op hun plaats zitten.

VOOR HET WERKEN.

Zorg ervoor dat de WK401210 stevig wordt ondersteund voordat u deze gebruikt. Controleer of er niemand onder u staat wanneer u de WK401210 op hoge plaatsen gebruikt. Houd uw handen uit de buurt van alle bewegende delen van de WK401210. Gebruik hulphandgrepen, indien meegeleverd met de WK401210. Verlies van controle kan persoonlijk letsel veroorzaken.

TIJDENS HET WERKEN.

Laat de WK401210 niet werken zonder dat deze stevig vastzit. Zet deze alleen aan als u zeker weet dat u er volledige controle over hebt. Richt de WK401210 niet op iemand terwijl deze in gebruik is. Tijdens het gebruik zal de WK401210 trillingen produceren. De schroeven kunnen geleidelijk losraken en mogelijk storingen of ongelukken veroorzaken. Houd uw handen uit de buurt van alle bewegende delen van de WK401210.

NA HET WERKEN.

Raak de mogelijke accessoires die in de WK401210 zijn geïnstalleerd na gebruik niet aan. Deze kunnen heet zijn en brandwonden veroorzaken. Sommige materialen waarmee wordt gewerkt, kunnen chemicaliën of giftige componenten bevatten. Adem deze stoffen niet in en zorg ervoor dat ze niet in contact komen met uw huid. Gebruik PBM

die zijn ontworpen om incidenten van dit soort te voorkomen en u ertegen te beschermen.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT.

De WK401210 is ontworpen voor pulverisatie werk uit te voeren. Raadpleeg voor gebruik dit plan om vertrouwd te raken met de WK401210.



- A. Tank.
- B. Sproeituit.
- C Trigger.
- D. Mondstuk regulator.
- E. On/Off-schakelaar.
- F. Slang connector
- G. Vervangtuit.
- H. Kop ontgrendeling knop.

GEBRUIKSAANWIJZING.

Voor het starten van de WK401210, raden wij u aan zorgvuldig alle aangegeven instructies te lezen. Respecteer alle voorschriften met betrekking tot de preventie van ongevallen, gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen, wetten en toepasselijke beperkingen voor werkplekken. De WK401210 mag alleen worden gebruikt door personen die geïnstrueerd zijn in het gebruik ervan en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze is ontworpen.

ENERGIE VOEDING.

Zorg ervoor dat de energie voeding is aangepast aan de op het informatiebord van de WK401210 eisen (1). Als de motor op lage spanning draait, zal deze langzamer draaien. Dit vermindert de prestaties en kan leiden tot oververhitting.

VOORBEREIDING.

Gebruik geen structuurverf, omdat deze de vloeistofstroom van de WK401210 blokkeert. Voor optimale resultaten is het belangrijk dat het te verven oppervlak eerst wordt voorbereid en de verf wordt verdund tot de juiste viscositeit. Zorg dat het te verven oppervlak vrij is van stof, vuil en vet. Zorg dat de te gebruiken verf goed is gemengd en geen kloners of andere deeltjes bevat. Er zijn

veel vloeibare producten die met de WK401210 kunnen worden aangebracht, maar lees steeds de aanbevelingen van de fabrikant van deze producten voordat u ze gebruikt.

VISCOSITEIT VERF.

Houd er rekening mee dat de meeste verfsoorten gebruiksklaar zijn om aan te brengen met een kwast of verfrol en niet geschikt zijn voor de WK401210 als ze niet eerst worden verdund. De viscositeitsmeter helpt u de juiste graad van viscositeit van de te gebruiken verf te bepalen (2). Vul eerst de viscositeitsmeter tot aan de rand met verf. Bereken de tijd die de viscositeitsmeter nodig heeft om volledig leeg te lopen. In het algemeen is voor een geschikte viscositeit van een normaal product een leeglooptijd van 15-30 sec. nodig. Bij wijze van informatie volgen hieronder de leeglooptijden van de viscositeitsmeter voor verschillende soorten materialen:

Synthetische verf en latexverf:	24-28 sec
Verf op waterbasis:	20-25 sec
Vernis:	20-25 sec
Verf op oliebasis:	18-20 sec
Lakverf:	18-22 sec
Aluminiumverf:	20-25 sec
Afdichtingsmiddelen voor hout:	28-35 sec

Als de leeglooptijd van de viscositeitsmeter te lang is, betekent dit dat de verf verder moet worden verdund. Voer om verfvorspilling te voorkomen de viscositeitstest uit met kleine hoeveelheden product en gebruik de test van de viscositeitsmeter tot u de juiste viscositeitsgraad van de verf verkrijgt. Denk eraan dat sommige verfsoorten vaste deeltjes kunnen bevatten, waardoor eerst moet worden gefilterd voordat het tank (A) wordt gevuld om schade aan de WK401210 te voorkomen.

BELANGRIJK – VLAMPUNT.

Gebruik de WK401210 niet voor verven of vloeistoffen met een vlampunt boven 55°C.

RESERVOIR.

Verwijder de tank (A) van de WK401210 door deze los te draaien (3). Vul de tank (A) met verf met de juiste viscositeit en draai het opnieuw op de WK401210. Het is belangrijk dat u de tank (A) opnieuw bijvult voordat het volledig leeg is, om te voorkomen dat de WK401210 zonder verf werkt. Dit kan schade veroorzaken.

STARTEN.

Steek de slang connector (F) stevig in de aansluiting aan de achterkant van de WK401210 en op de basis (4). Druk de On/Off schakelaar (E) (5).

AFSTELLING VERSTUIVING.

De hoeveelheid product die de WK401210 verstuift, kan worden afgesteld aan de hand van de mondstuk regulator (D) (6). Zorg voordat u de WK401210 aanzet dat zowel de sproeituit (B) als de borgmoer ervan stevig vastzitten aan de hand van het bijgeleverde accessoire. Vul het tank (A) met perfect gefilterd product met de juiste viscositeit. Richt de WK401210 op een proefstuk en haal de trekker over tot de verf door de sproeituit wordt verstoven (7). Stel de verstuiving af met de mondstuk regulator tot de verstuiving perfect is. Door de mondstuk regulator (D) naar rechts te draaien, wordt er minder product gespoten (8). Door de mondstuk regulator (D) naar links te draaien, wordt er meer product gespoten (9).

SPUITTECHNIEKEN.

Houd voor optimale resultaten de WK401210 te allen tijde waterpas en evenwijdig met het werkgebied. Houd de WK401210 op ongeveer 25-30 cm van het werkoppervlak en spuit gelijkmatig van links naar rechts en van boven naar beneden met zachte bewegingen. Spuit niet in een hoek aangezien er zo verfdruppels op het oppervlak worden gevormd. Volg om op grote oppervlakken te spuiten een gepast werkschema (10). Voer de bewegingen om te spuiten uit met uw arm, niet met uw pols. Controleer de snelheid waarmee u de WK401210 beweegt voor een gelijkmatige beweging. Als u te snel beweegt, is de verflaag te dun. Als u te traag beweegt, is de verflaag te dik. Breng de lagen één voor één aan met een geschikte droogtijd ertussen, in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant.

ONDERHOUD.

De WK401210 is ontworpen voor een lange levensduur met een minimum aan onderhoud. Optimaal gebruik hangt af van de juiste verzorging en regelmatige reiniging van de WK401210. Om ongelukken te voorkomen, altijd de stekker van de WK401210 uit het stopcontact halen vóór het schoonmaken of onderhoud. De WK401210 kan na elk gebruik effectief worden gereinigd met behulp van perslucht. Als er geen perslucht beschikbaar is, gebruik dan een borstel om stof van

de WK401210 te verwijderen. Motor ventilatieopeningen schakelaarhendels moeten altijd schoon en vrij van stoffen. Probeer tijdens het schoonmaken niet puntige voorwerpen door de openingen te voegen. Sommige reinigings- en oplosmiddelen kunnen schade verrichten aan de kunststof onderdelen, onder deze zijn benzine, tetrachloorkoolstof, chloor houdende schoonmaakmiddelen, ammoniak en huishoudelijke schoonmaakmiddelen die ammoniak bevatten. Gebruik geen van deze om de WK401210 schoon te maken. Mochten er overmatige vonken ontstaan, laat dan de Werku officiële reparatiedienst een revisie maken en/of de koolborstels vervangen.

MILIEU BESCHERMING.

De materialen en componenten die zijn gebruikt om dit product te vervaardigen kunnen worden hergebruikt en gerecycleerd. Werku is gehecht aan een geïntegreerd managementsysteem dat verantwoordelijk is voor de correcte verwijdering van de residuen van dit product. Gooi dit product niet eg met de gewone vuilnis. Werku biedt haar klanten een gratis collectiedienst voor deze resten op elke verkooppunt, op het verzamelpunt van het managementsysteem en op het schone inzamelpunt van uw woonplaats.

GARANTIE EN TECHNISCHE SERVICE.

Werku biedt een garantie aan die de reparatie van alle geconstateerde gebreken die te wijten aan fouten in het materiaal of de fabricage dekt. Om deze dekking effectief te zijn is het noodzakelijk dat de gebreken verschijnen binnen de geldigheidsduur. De consument heeft recht op gratis reparatie van alle defecten (verzendingkosten, arbeidskosten en materialen inbegrepen) hetzij via de reparatie of door vervanging (eventueel met een nieuwer model). In ieder geval accepteert Werku geen vervangingen als deze kosten onevenredig in vergelijking met de reparatiekosten. Deze garantie doet geen afbreuk aan de consumentenrechten die zijn vastgelegd in Europese of nationale wetgeving. Deze garantie is geldig gedurende 3 jaar. The geldigheidsduur begint op de datum van aankoop van de eerste consument. Deze datum wordt getoond op de factuur of aankoopbon. Alle claims die voortvloeien uit deze garantie moeten aan de Werku distributeur of aan de Werku Technische Dienst worden voorgelegd. Hiervoor moet u deze garantie correct ingevuld en gestempeld bij de distributeur presenteren, samen met de fac-

tuur of kassabon. Voor welke informatie ook over deze garantie, kunt U contact opnemen met de Technische Dienst op het telefoonnummer +34 981 648 119, of per e-mail op info@werku.com. Deze garantie geldt niet voor defecten veroorzaakt door onderdelen die versleten zijn door gebruik en andere vormen van natuurlijke slijtage, defecten veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies voor het gebruik, bij toepassingen waarvoor dit product niet bestemd is, voor afwijkende omgevingsfactoren, overbelasting of onzorgvuldig onderhoud of reiniging, voor gebreken veroorzaakt door het gebruik van onderdelen, accessoires of vervangingen die niet origineel Werku onderdelen zijn, indien dit product geheel of gedeeltelijk gedemonteerd, aangepast of gerepareerd is door iemand verschillend van de Technische Dienst, bij minimale en irrelevante onregelmatigheden die het normale gebruik niet beïnvloeden. Reparaties en vervangingen verlengen of vernieuwen de geldigheidsduur van deze garantie niet. De vervangen onderdelen worden eigendom van Werku. Indien de koper dit product naar de Technische Dienst stuurt en deze niet voldoet aan de voorwaarden van deze garantie, zijn alle onkosten en transport risico's voor de koper. Deze garantie is alleen geldig op het grondgebied van de Europese Unie. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de naleving van deze garantie is Werku Tools SA.

TECHNISCH ADVIES.

De technische afdeling van Werku staat tot uw beschikking om eventuele vragen op te lossen die u mocht hebben met betrekking tot zijn producten. Als u contact wilt opnemen met ons team, stuur dan een e-mail naar info@werku.com.

DECLARAÇÃO CONFORMIDADE CE.

Werku declara que esta pistola pintar WK401210 corresponde ás seguintes Directivas e Normativas:

- 2006/42/EC
- 2014/30/EU
- EN 60745-1:2009+A11
- EN 50580:2012
- ZEK 01.4-08/11.11
- AfPS GS 2014:01
- EN 55014-1:2006+A1+A2
- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- 2011/65/EU
- (EU) 2015/863



La Coruña, Espanha, 01/06/2025
 R Yáñez
 Werku Tools SA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.





- Voltagem-frequência 220-240V~50/60 Hz
- Potência 650W
- Classe protecção II
- Índice protecção IPX0
- Pressão máxima 140 bar
- Diâmetro passagem fluido 1.8 / 2.6 mm
- Viscosidade máxima 80 din/sec
- Capacidade depósito 800 ml
- Pulverização 800 ml/min
- Comprimento mangueira 1.8 m
- Peso líquido 2.7 kg
- Pressão acústica LpA 72.93 dB(A)
- Possível variação KpA 3 dB(A)
- Pressão acústica LwA 83.93 dB(A)
- Possível variação KWA 3 dB(A)
- Vibração Ah 0.537 m/s²
- Possível variação Kh 1.5 m/s²


VIBRAÇÃO.

O valor total de vibração declarado foi medido de acordo com um método de teste padrão e pode ser usado para comparar uma ferramenta eléctrica com outra. O valor total de vibração declarado também pode ser usado em uma avaliação preliminar da exposição. Atenção: a emissão de vibração durante o uso real da WK401210 pode diferir do va-


lor total declarado dependendo da forma como a WK401210 é usada. Atenção: identifique medidas de segurança para proteger o operador, com base em uma estimativa de exposição nas condições reais de uso (tendo em conta todas as partes do ciclo de funcionamento, como os tempos em que a WK401210 é desligada e quando está em marcha lenta, além do tempo de disparo).


PICTOGRAMAS.

-  Ler manual de instruções
-  Usar protecção ocular
-  Usar protecção para os ouvidos
-  Usar protecção para nariz e boca

 Duplo isolamento

 Conformidade europeia

 Certificação TÜV Rheinland

 Diretiva 2012/19/EU - Resíduos Equipamentos Elétricos e Eletrónicos

INSTRUÇÕES SEGURANÇA.

La WK401210 deve funcionar como uma lixadeira. Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com la WK401210. O não cumprimento de todas as instruções listadas abaixo pode resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves. Manter todos os avisos e as instruções para referência futura. Os acidentes poderan evitar-se em muitos casos dando-se conta de uma situação perigosa antes de que se produza, e observando fielmente os procedimentos de segurança apropriados. Operações para as quais la WK401210 não foi projetada podem criar um perigo e causar ferimentos pessoais.

SEGURANÇA ÁREA TRABALHO.

Manter a área de trabalho limpa e bem iluminada. As áreas desorganizadas e escuras provocam

acidentes. Não opere a WK401210 perto de materiais inflamáveis. Faíscas podem inflamar esses materiais. Manter longe do alcance das crianças e curiosos enquanto estiver operando a WK401210. As distrações podem fazer você perder o controle. Mantenha as pessoas presentes a uma distância segura da área de trabalho. Qualquer pessoa que entrar na área de trabalho deve usar equipamento de proteção individual. Fragmentos da peça de trabalho ou de um acessório quebrado podem voar e causar ferimentos além da área imediata de operação.

SEGURANÇA PESSOAL.

Esteja alerta, observe o que está fazendo e use o bom senso ao operar a WK401210. Não use a WK401210 estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de desatenção enquanto opera a WK401210 pode causar ferimentos graves.

USE EPIS.

Use óculos de proteção de acordo com EN166. Use proteção auditiva de acordo com EN352. Use proteção respiratória de acordo com EN149. Se o tipo de trabalho exigir, use outro EPI preciso.

NÃO TRABALHE DE PUNTILHAS.

Mantenha seus pés no chão e equilíbrio em todos os momentos. Isso permite melhor controle da ferramenta em situações inesperadas.

USAR ROUPA APROPRIADA.

Não use roupas folgadas ou jóias. Manter o cabelo, roupas e luvas longe das peças móveis. Roupas folgadas, jóias ou cabelos longos podem ser agarradas por partes. Se houver dispositivos para conexão através de extracção e colecta de pó, verifique se eles estão conectados e usados corretamente. O uso destes dispositivos podem reduzir os riscos relacionados à poeira.

SEGURANÇA ELÉCTRICA.

O plugue desta ferramenta eléctrica deve coincidir com a base do soquete. Nunca modifique o plugue de qualquer forma. Não utilize plugues adaptadores com ferramentas eléctricas ligadas à terra. Plugues não modificados e bases compatíveis reduzirão o risco de choque eléctrico. Evite contacto corporal com superfícies aterradas tais como tubos, radiadores, fogões e geladeiras. Há um aumento do risco de choque eléctrico se seu

corpo está no chão. Não exponha ferramentas eléctricas à chuva ou humidade. A água entrando nesta ferramenta eléctrica aumentará o risco de choque eléctrico.

NÃO FORCE CABO ELÉCTRICO.

Nunca use o cabo de carregar, erguer ou retirar a WK401210. Mantenha o cabo longe do calor, óleo, cantos afiados ou partes móveis. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico. Ao operar um carregador ao ar livre, use um cabo de extensão apropriado para uso externo. O uso de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de choque eléctrico.

EVITE ACCIONAMENTO INVOLUNTÁRIO.

Verifique se o interruptor está na posição “off” antes de se conectar à rede, e ao coger ou carregar a WK401210. Carregar a WK401210 com seu dedo no interruptor ou ligar a WK401210 que têm o interruptor em posição “on” convida a acidentes. Retire a chave ou a ferramenta antes de iniciar a WK401210. Unha chave ou ferramenta esquecida ou anexada a parte móvel dunha WK401210 pode causar danos pessoais. Nunca pouse a WK401210 até que a parte móvel pare completamente. A parte móvel pode agarrar a superfície e tirar a WK401210 de seu controle. Não opere a WK401210 enquanto a carrega ao seu lado. O contato acidental com a parte móvel pode prender sua roupa, puxando a parte móvel para o seu corpo.

USO E CUIDADOS.

Não force a WK401210. Use a ferramenta eléctrica ou máquina correta para sua aplicação. A ferramenta eléctrica ou máquina correta fará o trabalho melhor e mais seguro se a taxa para o qual foi concebido. Não use a WK401210 se o interruptor não pode ser posicionada em posição “off” e “on”. Qualquer ferramenta eléctrica ou máquina que não pode ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada. Retire o plugue da alimentação e/ou da bateria antes de fazer quaisquer ajuste, troco de acessórios ou amace-nage da WK401210. Tais medidas preventivas reduzem o risco de accionamento acidental da WK401210. Não use acessórios que não sejam especificamente projetados e recomendados pela Werku. O fato de o acessório poder ser acoplado a a WK401210 não garante uma operação segu-

ra. Acessórios de tamanho incorreto não podem ser protegidos ou controlados adequadamente. Se a WK401210 ou seu acessório cair, verifique se há danos ou instale um acessório não danificado. Depois de inspecionar e instalar um acessório, posicione-se e os observadores afastados do plano do acessório e opere a WK401210 em velocidade máxima sem carga por um minuto. Acessórios danificados normalmente quebrarão durante este tempo de teste. Posicione o cabo longe do acessório. Se você perder o controle, o cabo pode ser cortado ou preso e sua mão ou braço pode ser puxado para dentro do acessório. Limpe regularmente as aberturas de ventilação da WK401210. O ventilador do motor puxará a poeira para dentro do alojamento e o acúmulo excessivo de metal em pó pode causar riscos elétricos.

ARMAZENAGEM.

Guarde a WK401210 fora do alcance das crianças e não permitir o manuseamento da WK401210 para as pessoas não familiarizadas com a WK401210 ou com este manual de instruções. A WK401210 são perigosas nas mãos de utilizadores inexperientes.

MANUTENÇÃO.

Verifique as partes móveis de desalinhamento, não há peças quebradas ou outras condições que podem afectar o funcionamento da WK401210. A WK401210 são reparadas antes da utilização, quando estão danificadas. Muitos acidentes são causados por ferramentas eléctricas ou máquinas sem manutenção. Use ferramentas eléctricas ou máquinas, acessórios e pontas de ferramentas, etc de acordo com este manual de instruções e na forma prevista para o tipo particular da ferramenta, levando em conta as condições de trabalho e o trabalho a desenvolver. O uso da WK401210 para outras aplicações que não foram previstas, pode resultar em uma situação perigosa. Verifique a WK401210 reparada por um serviço oficial de reparação Werku usando peças de substituição idênticas. Isso irá garantir a segurança da WK401210 seja mantida.

VERIFICAR CONDIÇÃO.

Verifique se os parafusos da WK401210 estão todos perfeitamente apertados. Em climas frios ou quando a WK401210 tenha estado sem uso durante muito tempo, deixe que a WK401210

aqueça um pouco fazendo-a funcionar em vazio durante uns minutos para permitir uma perfeita lubrificação dos componentes internos. Certifique-se que os possíveis acessórios instalados estão perfeitamente assentes na posição correcta.

ANTES FUNCIONAMENTO.

Certifique-se sempre antes de utilizar a WK401210 que se encontra firmemente apoiado. Certifique-se que não há ninguém debaixo da zona de influência da WK401210 quando levar a cabo trabalhos em zonas elevadas. Afaste as mãos das partes moveis da WK401210. Use cabos auxiliares, se fornecidos com a WK401210. A perda de controle pode causar ferimentos pessoais.

DURANTE FUNCIONAMENTO.

Não deixe a WK401210 a funcionar sem telo bem fixo. Coloque-o em funcionamento quando tiver a certeza que está perfeitamente controlado. Não aponte a WK401210 a ninguém durante o funcionamento. A WK401210 produzirá vibrações durante o funcionamento. Os parafusos podem afrouxar progressivamente podendo causar avarias ou acidentes. Afaste as mãos das partes em movimento da WK401210.

FIN FUNCIONAMENTO.

Não toque nos acessórios instalados na WK401210 após a sua utilização. Pode estar muito quente e provocar queimaduras. Alguns materiais sobre os quais trabalhará podem conter químicos ou componentes que podem ser tóxicos. Tenha cuidado para prevenir a inalação destas substâncias ou o contacto com a pele. Utilize os EPIs desenhados para o prevenir e proteger destas incidencias.

DESCRIÇÃO PRODUTO.

A WK401210 foi desenhada para realizar trabalhos de pulverização de pintura. Observe este esquema para se familiarizar com a WK401210 antes de a utilizar.



- A. Depósito.
- B. Bico.
- C. Gatilho.
- D. Regulador passagem fluido.
- E. Interruptor On/Off.
- F. Conector mangueira
- G. Substituição bocal.
- H. Botão libertação cabeçal.

INSTRUÇÕES USO.

Antes de colocar a WK401210 em funcionamento, aconselhamos a ler completa e minuciosamente todas as instruções que se indicam. Ainda assim, deverá ter em conta as normas para a prevenção de acidentes, os regulamentos e as directivas, as leis e restrições vigentes para os centros de trabalho. A WK401210 deve de ser utilizado unicamente por pessoas devidamente preparadas para a sua operação e exclusivamente de acordo com os fins previstos.

FONTE ALIMENTAÇÃO.

Certifique-se de que a fonte de alimentação se ajusta aos requisitos especificados na placa de dados (1) desta WK401210. Pôr o motor a funcionar a baixa voltagem fará com que este opere lentamente. Isto reduzirá o rendimento e pode causar o sobreaquecimento do motor.

EXTENSÃO ELÉCTRICA.

Quando a zona de trabalho estiver afastada da fonte de alimentação, utilize uma extensão eléctrica com diâmetro e qualidade suficientes.

PREPARAÇÃO.

Não utilize pinturas texturadas porque bloquearão a passagem de fluido da WK401210. Para obter acabamentos óptimos é importante que prepare previamente a superfície que vai ser pintada e que dilua a pintura até obter a viscosidade correcta. Certifique-se que a superfície a pintar está livre de pó, sujidade e gordura. Certifique-se que a pintura que vai utilizar está correctamente misturada e livre de grumos ou outras partículas. Existem muitos produtos líquidos que podem ser pulverizados com a WK401210, mas certifique-se sempre de rever as recomendações do fabricante dos ditos produtos antes de os utilizar.

GRAU VISCOSIDADE PINTURA.

Tenha em conta que a maioria das pinturas são fornecidas prontas para aplicar com brochas ou

rolos e terão de ser diluídas antes de serem aplicadas com a WK401210. O viscosímetro ajudá-lo-á a determinar o grau correcto de viscosidade da pintura que vai utilizar (2). Em primeiro lugar, encha o viscosímetro de pintura até cima. Calcule o tempo que o viscosímetro demora a esvaziar-se completamente. Em geral, uma viscosidade para um produto normal, implica um tempo de esvaziamento de 15 a 30 seg. A título informativo, os tempos de esvaziamento do viscosímetro para diferentes tipos de material são os seguintes:

Pinturas plásticas e com látex:	24-28 seg
Pinturas com base de água:	20-25 seg
Vernizes:	20-25 seg
Pinturas com base oleosa:	18-20 seg
Pinturas esmalte:	18-22 seg
Pinturas com alumínio:	20-25 seg
Seladores de madeira:	28-35 seg

Se o tempo de esvaziamento do viscosímetro for excessivo, significa que a pintura tem de ser mais diluída. Para evitar desperdício de pintura, faça testes de viscosidade utilizando pequenas quantidades de produto, e utilize o teste do viscosímetro até obter o grau correcto de viscosidade na pintura. Lembre-se que algumas pinturas podem conter partículas sólidas, sendo necessário filtrá-las antes de voltar a encher o depósito (A) de pintura para evitar avarias na WK401210.

IMPORTANTE - PONTO FULGOR.

Não use a WK401210 para tintas ou líquidos com ponto de fulgor acima de 55°C.

ENCHIMENTO E MONTAGEM DEPÓSITO.

Retire o depósito (A) da WK401210 desenroscando-o da sua posição (3). Encha o depósito (A) com pintura de viscosidade correcta e volte a enroscá-lo de novo na WK401210. Certifique-se de que fica firmemente fixado na sua posição. É importante encher o depósito (A) antes de este se esvaziar completamente para evitar que a WK401210 em vazio e se possa produzir uma avaria.

COMEÇAR.

Introduza firmemente o conector da mangueira (F) de ar na ligação na parte posterior da WK401210 e na base (4). Pressione o interruptor de On/Off (E)(5).

AJUSTE PULVERIZAÇÃO.

A quantidade de produto expulsado per a WK401210 pode ser ajustada utilizando o regulador de passagem de fluido (D) (6). Antes de pôr a WK401210 a funcionar, certifique-se de que tanto o bico (B) como a porca de fixação da mesma estão firmemente ajustadas. Encha o depósito (A) com produto de uma viscosidade correcta e perfeitamente filtrado. Aponte a WK401210 para uma peça de teste e accione o interruptor até a pintura ser pulverizada através do bico (7). Ajuste a pulverização com o regulador de passagem de fluido (D) até a dita pulverização ser perfeita. Rodando o regulador de passagem de fluido (D) para a direita, reduz-se a saída de produto (8). Rodando o regulador de passagem de fluido (D) para a esquerda, aumenta-se a saída de produto (9).

TÉCNICAS PULVERIZAÇÃO.

Para obter um resultado óptimo mantenha a WK401210 nivelada e paralela à superfície de trabalho em todos os momentos. Coloque a WK401210 a uns 25-30 cm da superfície de trabalho e pulverize uniformemente da esquerda para a direita e de cima para baixo com movimentos suaves. Não pulverize em ângulo porque isso fará com que a pintura forme gotas sobre a superfície. Quando pulverizar sobre grandes superfícies siga um esquema adequado de trabalho (10). Realize os movimentos para pintar com o braço, não com o pulso. Controle a velocidade com que move a WK401210 para obter um movimento uniforme. Um movimento demasiado rápido levará a que a capa de pintura seja demasiado fina. Um movimento demasiado lento levará a que a capa de pintura seja demasiado grossa. Aplique as demãos uma a uma, deixando os tempos de secagem entre cada demão apropriados segundo as recomendações do fabricante.

MANUTENÇÃO.

A WK401210 foi desenhada para funcionar durante muito tempo com o mínimo de manutenção. O funcionamento óptimo depende do bom cuidado da WK401210 se de uma limpeza frequente. Para evitar acidentes, retire sempre a WK401210 da fonte de alimentação antes de dar início á limpeza ou a qualquer tipo de manutenção do mesmo. A WK401210 deverá ser limpo de maneira eficaz mediante o uso de ar comprimido. Utilize sempre óculos protetores quando trabalhar com ar comprimido. Se não poder utilizar ar comprimido, reti-

re as poeiras da WK401210 com uma escova. As fendas de ventilação do motor e os interruptores devem estar sempre limpos e sem qualquer tipo de resíduos. Não tente limpá-los introduzindo objectos pontiagudos através das aberturas. Alguns produtos de limpeza e dissolventes danificam os componentes de plástico, entre os quais se destaca a gasolina, o tetraclorometano, os dissolventes de limpeza clorados, o amoníaco, os produtos de limpeza clorados, e os produtos de limpeza domésticos que contêm amoníaco. Não utilize nenhum dos produtos anteriormente mencionados para limpar a WK401210. Em caso de faíscas excessivas, mandar verificar e/ou substituir as escovas num serviço de reparação oficial da Werku.

PROTECÇÃO MEIO AMBIENTE.

Os materiais e os componentes que foram usados para fazer este produto podem ser reutilizados e reciclados. Werku está aderido a um Sistema Integrado de Gestão que está encarregado da correcta eliminação dos resíduos deste produto. Não elimine este produto com os resíduos domésticos. Werku oferece aos seus clientes um serviço livre de colecção destes resíduos nos seus pontos de venda, nos pontos da colecção estabelecidos pelo Sistema Integrado de Gestão ou no ponto de reciclagem da sua cidade.

GARANTIA E SERVIZO TÉCNICO.



Werku oferece uma garantia que cobre a reparação dos defeitos resultantes de erros nos materiais ou na fabricação. Para isso é imprescindível que os defeitos ocorram dentro do período de validade. O consumidor tem direito á reparação gratuita dos defeitos (custos de envio, mão de obra e materiais incluídos), optar pela reparação da escada defeituoso ou pela substituição (substituindo, se for necessário, por um modelo posterior). Em qualquer caso, a Werku não aceitará substituições se representarem um custo desproporcional em comparação com o custo de reparo. Esta garantia não afeta os direitos do consumidor estabelecidos pelas leis europeias ou nacionais. O período de validade desta garantia é de 3 anos. O período de validade começa na data de aquisição pelo primeiro consumidor. Esta data está reflectida na factura ou ticket de compra. A reclamação em virtude desta garantia deve apresentar-se ao distribuidor da Werku ou ao Serviço de Assistência Técnica da Werku. Para isso é imprescindível apresentar esta garantia devidamente preenchida


e selada pelo distribuidor, juntamente com a factura ou o ticket de compra. Para qualquer informação referente a esta garantia o comprador e/ou o distribuidor pode pôr-se em contacto com o Serviço de Assistência Técnica, através do telefone +34 981 648 119, ou por correio electrónico info@werku.com. Ficam excluída desta garantia os defeitos que tenham sido causados por peças desgastadas pelo uso ou outro tipo de desgaste natural, os defeitos causados pela inobservância ou incumprimento das instruções de uso e funcionamento, ou de aplicações não conformes com o uso a que se destina este producto, ou de factores ambientais anormais, ou de sobrecarga, ou de manutenção ou limpeza inadequadas, defeitos causados pelo uso de acessórios, complementos ou peças de substituição que não sejam peças originais da Werku, o producto total ou parcialmente desmontado, modificado ou reparado por pessoal alheio ao Serviço de Assistência Técnica ou as irregularidades mínimas e irrelevantes para o uso e funcionamento adequado. As reparações e substituições não prolongam nem renovam o prazo de validade desta garantia. As peças substituídas passam a ser propriedade da Werku. Se o comprador enviar o producto para o Serviço de Assistência Técnica, não cumprindo as condições desta garantia, as despesas e riscos de transporte correm a cargo do comprador. Esta garantia é válida dentro do território da União Europeia. A empresa responsável pelo cumprimento desta garantia é Werku Tools SA.


ASSESSORAMENTO TÉCNICO.

A Werku põe a sua disposição seu departamento técnico para resolver qualquer dúvida que possa surgir sobre seus produtos. Em caso que deseje estabelecer contato com nossa equipe, remeta um correio eletrônico à direção info@werku.com.

WK401210 - 220-240 V ~ 50/60 Hz
650 W - 800 ML - Ø 1.8/2.6 MM - MAX 1.4 BAR
SERIE 0725 - MADE IN PRC 07/2025
WERKU TOOLS SA - 15165 LA CORUÑA - SPAIN

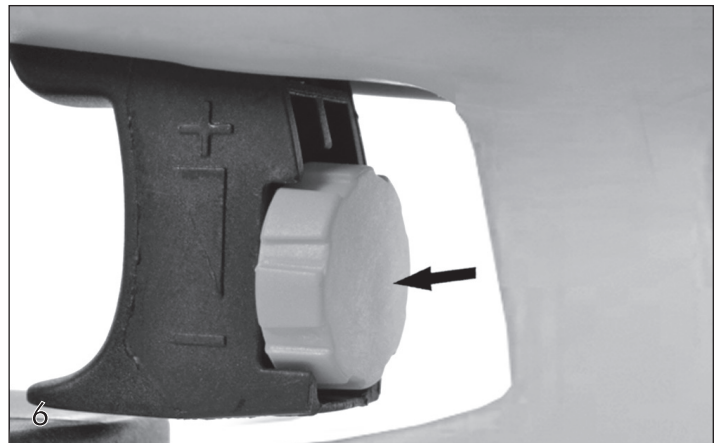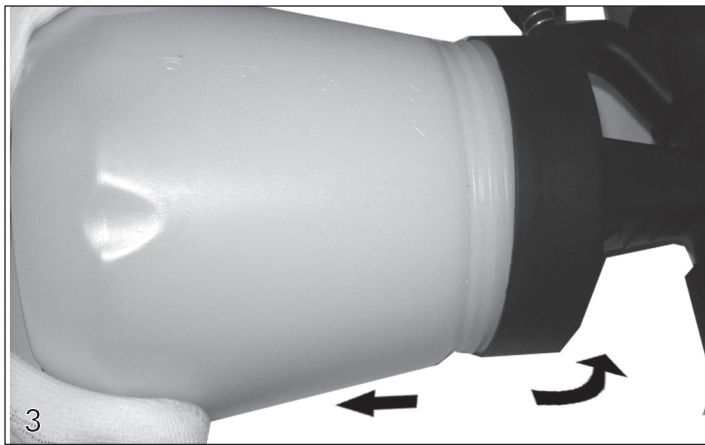

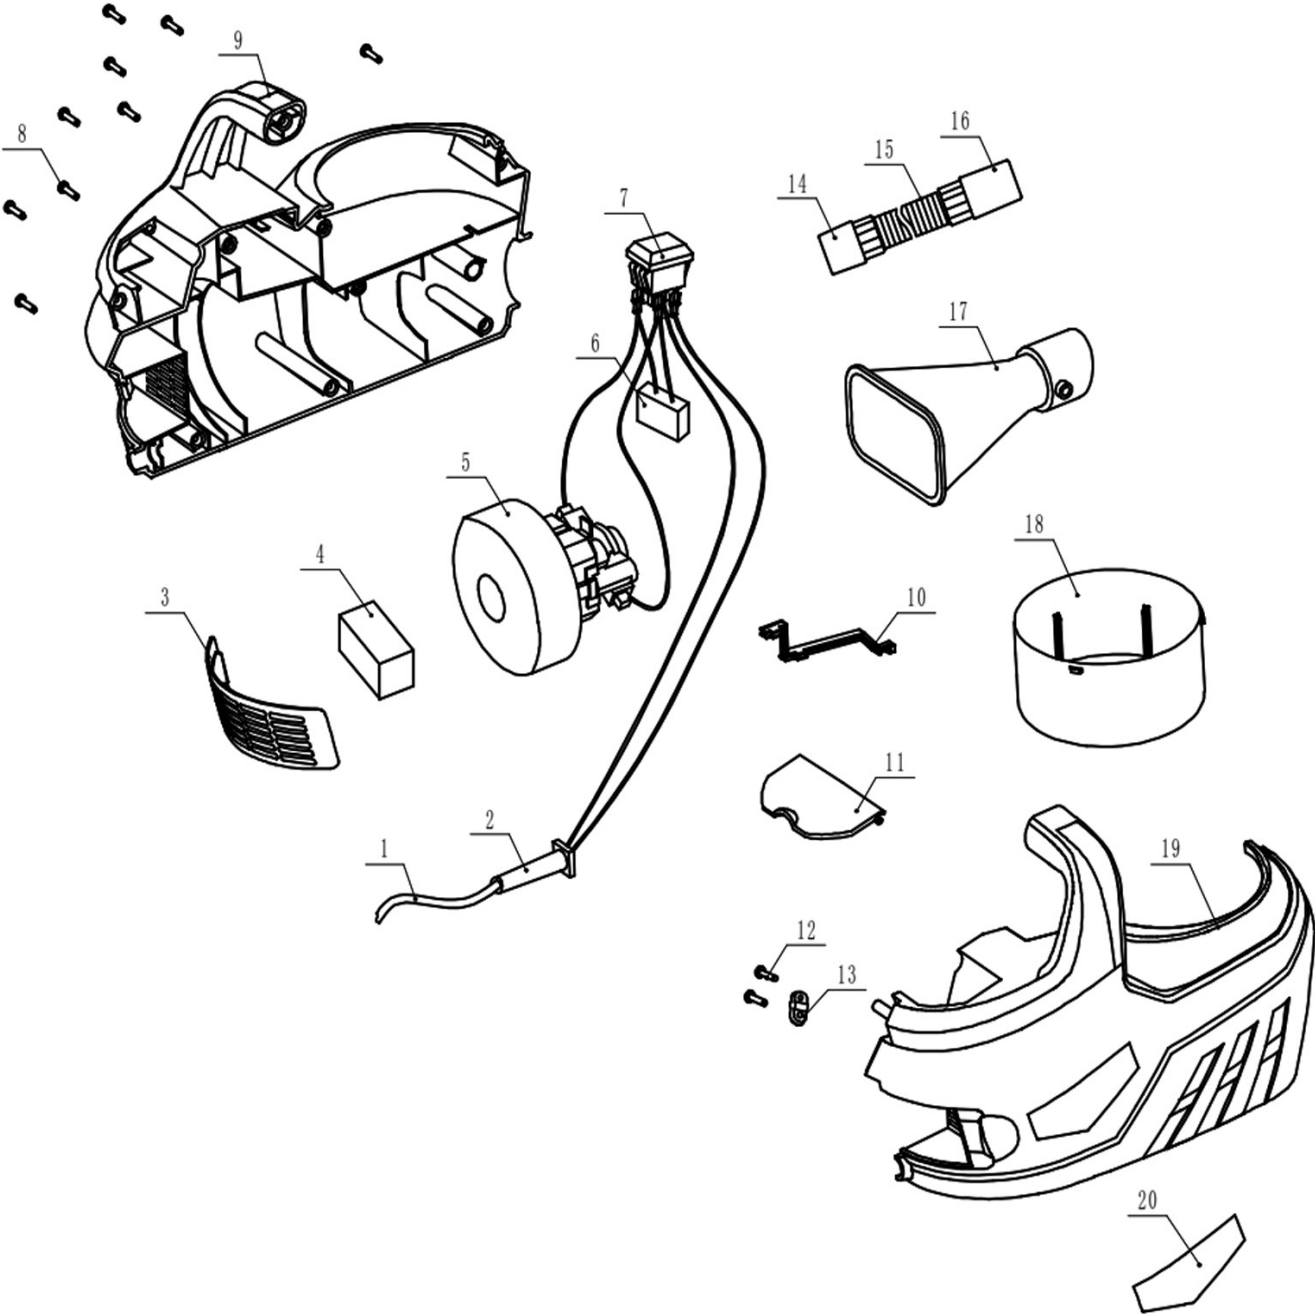

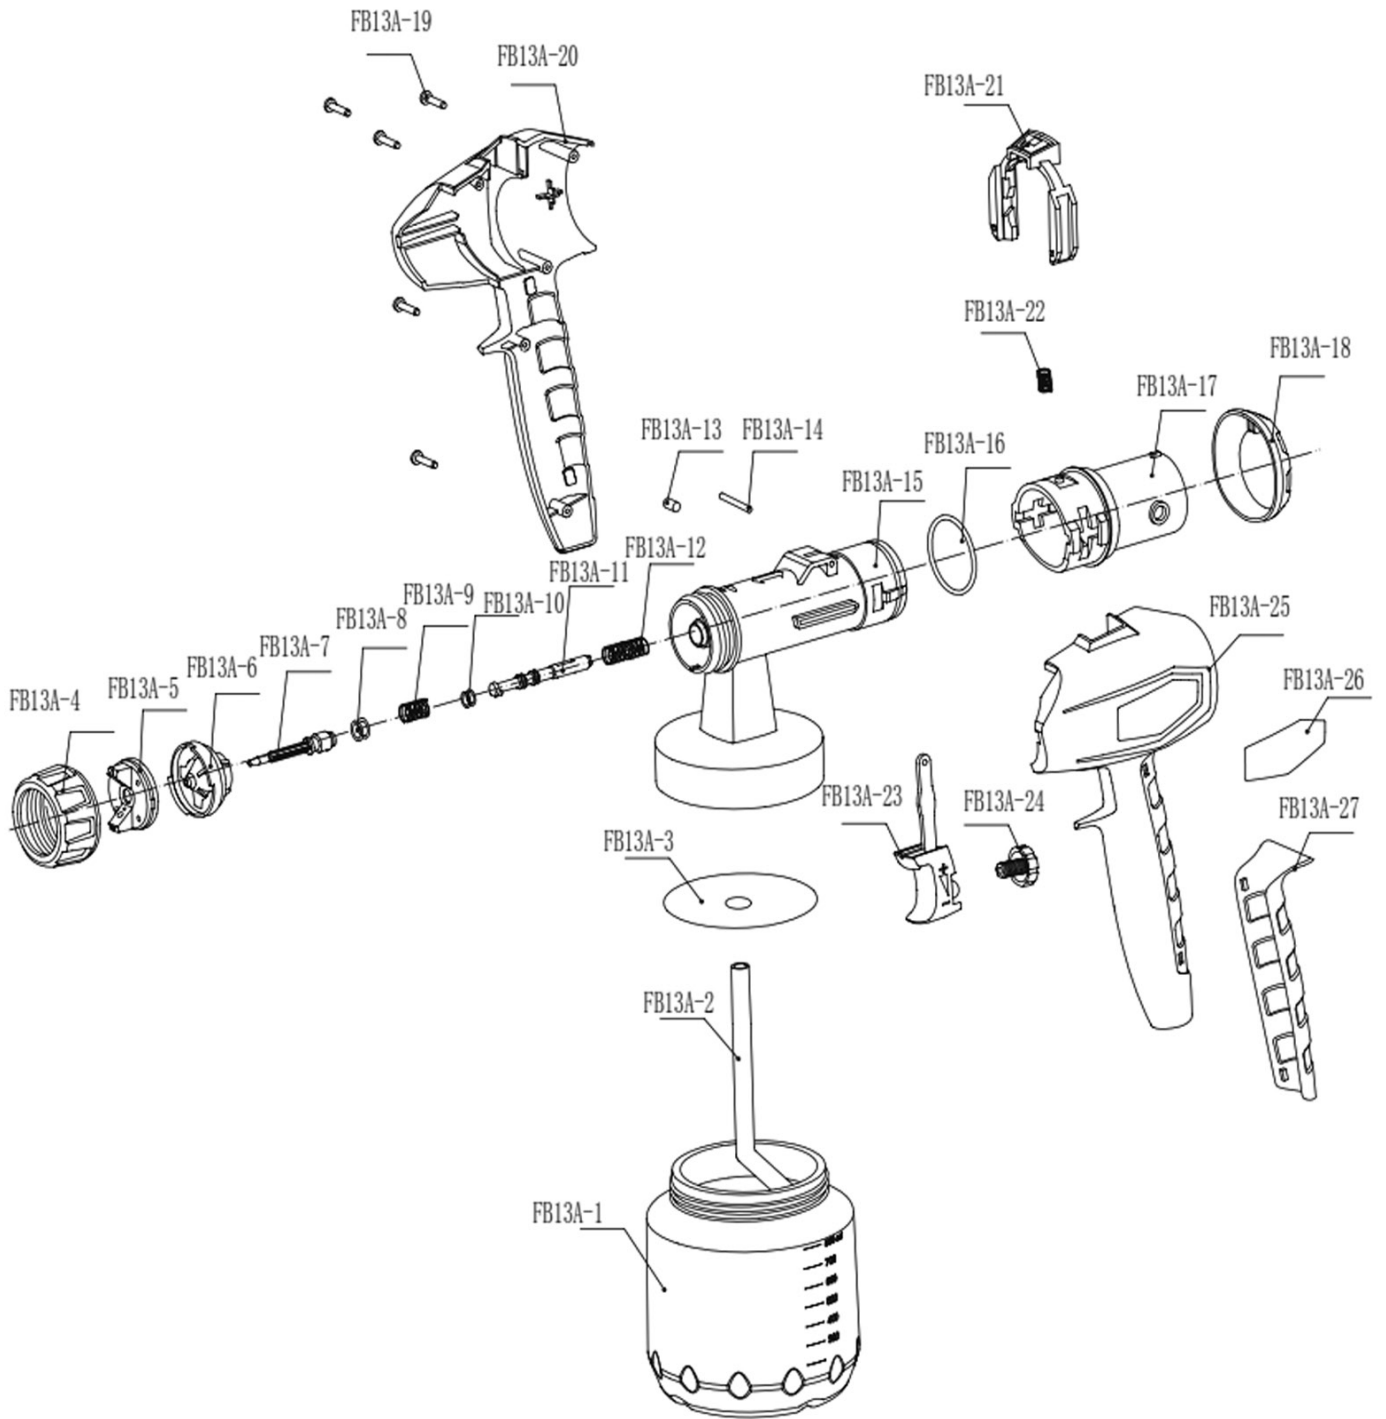

ENG Technical service under guarantee is only provided upon presentation of this signed and stamped document, together with the invoice or receipt.

ESP Servicio técnico en garantía solo es prestado previa presentación de este documento firmado y sellado, junto con la factura o recibo.

DEU Service unter Garantie wird nur versehen bei Vorlage dieses unterzeichneten und abgestempelten Dokument, zusammen mit der Rechnung oder Quittung.

FRA Service technique sous garantie est fournie uniquement sur présentation de ce document signé et tamponné, avec la facture ou le reçu.

ITA Servizio tecnico in garanzia viene fornito solo dietro presentazione di questo documento firmato e timbrato, insieme alla fattura o ricevuta.

NED Service onder garantie wordt alleen verstrekt op vertoon van deze getekende en gestempelde garantie, samen met de factuur of kassabon.

POR Serviço técnico em garantia só é prestado mediante a apresentação deste documento assinado e carimbado, juntamente com a fatura ou recibo.

ENG Purchase date

ESP Fecha compra

DEU Kaufdatum

FRA Date achat

ITA Data acquisto

NED Aankoopdatum

POR Data compra

ENG Distributor stamp

ESP Sello distribuidor

DEU Vertrieber Stempel

FRA Tampon distributeur

ITA Timbro distributore

NED Dealer stempel

POR Carimbo distribuidor



Werku Tools SA
 Polígono Industrial de Bergondo
 Parroquia de Guísamo A8
 15165 Bergondo - La Coruña
 Spain

T +34 981 648 119
 info@werku.com
 www.werku.com